





Instrucciones importantes de seguridad

Lea todas las advertencias e instrucciones de este manual, los manuales relacionados y las existentes sobre la superficie de la unidad. Debe estar familiarizado con los controles y el uso adecuado del equipo. Guarde estas instrucciones.



Vídeos operativos de productos Magnum http://magnum.graco.com/magop/

Solo para aplicaciones de pulverización portátiles de pinturas y revestimientos arquitectónicos. No aprobado para uso en atmósferas explosivas o ubicaciones peligrosas.

Antes de pulverizar

Lea las advertencias para obtener información importante sobre seguridad

¡Importante! Lea cuidadosamente y ponga en práctica buenos hábitos de seguridad.

Manuales relacionados

| 312830 | Pistolas de pulverización SG |
|--------|------------------------------|
| 3A3172 | Bomba ProXChange™ |



Modelos

3000 psi (207 bar, 20.7 MPa) Presión máxima de trabajo del fluido.

| | VCA | Modelo | Soporte (Serie) | Carro (Serie) |
|--|----------------|-----------|--|--|
| | | ProX17 | 17G177 (A) 17K438 (A) CAN177 (A) | 17G178 (A) CAN178 (A) |
| LISTED | | ProLTS170 | 17H198 (A) | |
| Intertek Certificado 110474 conforme a la norma | 120 EE. UU. | ProX19 | 17G179 (A) CAN179 (A) | 17G180 (A) 17K439 (A) CAN180 (A) |
| | | ProLTS190 | | 17H206 (A) |
| CAN/CSA C22.2 N.º 68 Conforme a la norma UL 1450 | | ProX21 | 17G181 (A) CAN181 (A) | 17G182 (A) CAN182 (A) |

Recursos en línea

| Visite nuestra página web: | magnum.graco.com |
|-----------------------------|--|
| Vídeos operativos: | magnum.graco.com/magop/ |
| Manuales: | magnum.graco.com/support/#manuals |
| Piezas en línea: | magnum.graco.com/partsonline/ |
| Compatibilidad de material: | magnum.graco.com/downloads/MaterialCompatibility.pdf |

Contenido

| Antes | s de pulverizar | . 2 |
|-------|--|-----|
| Conte | enido | . 3 |
| Adve | rtencias | . 6 |
| Cono | zca su pulverizador | 10 |
| M | Modelos con soporte ProX y ProLTS | 10 |
| | ista de piezas | |
| Cono | zca su pulverizador | 11 |
| | Modelos con carro ProX y ProLTS | |
| | ista de piezas | |
| | zca sus controles | |
| Confi | guración | 13 |
| | ta en marcha | |
| Р | Procedimiento de descompresión | 14 |
| | avado del fluido de almacenamiento | |
| | iltre la pintura | |
| L | lenado de la bomba (cebado de la bomba) | 16 |
| | lene la pistola y la manguera | |
| | olver a llenar el bidón de pintura | |
| | Sloqueos | |
| Pulve | rización | 18 |
| Α | rranque | 18 |
| Α | ijuste el control de presión | 18 |
| С | Calidad del patrón de pulverización | 18 |
| | écnicas de pulverización | |
| С | Cómo disparar la pistola | 19 |
| D | Dirección de la pistola | 19 |
| Α | ılineación de la pulverización | 19 |
| | Selección de boquillas de pulverización | |
| L | impie la obstrucción de la boquilla de pulverización | 21 |
| Ir | nstalación de la boquilla de pulverización | 21 |
| Limpi | ieza | 23 |
| L | impieza desde un bidón | 23 |
| L | impieza con válvula de lavado eléctrico | 25 |
| L | impie el filtro InstaClean | 27 |
| L | impiar la pistola y el filtro de la pistola | 27 |
| | cenamiento | |
| Α | Ilmacenamiento a corto plazo | 28 |
| | | |

Contenido

| Referencia | 30 |
|---|----|
| Kit de conversión para laca | 30 |
| Compatibilidad del fluido de limpieza | 30 |
| Instrucciones de puesta a tierra estática (materiales con base oleosa o de disolven | te |
| inflamables) | |
| Referencia rápida | 31 |
| Mantenimiento | 32 |
| Mangueras sin aire | 32 |
| Boquillas de pulverización | 32 |
| Herramienta de cebado/almacenamiento | 32 |
| Extracción de la válvula de entrada | 33 |
| Reparación de la bomba | 34 |
| Resolución de problemas | 36 |
| Piezas de los pulverizadores con soporte ProX17, ProX19, ProLTS170 | 40 |
| Lista de piezas de los pulverizadores con soporte ProX17, ProX19, ProLTS170 | 41 |
| Piezas del pulverizador con soporte ProX21 | 42 |
| Lista de piezas del pulverizador con soporte ProX21 | 43 |
| Piezas de los pulverizadores con carro ProX17, ProX19, ProLTS190 | 44 |
| Lista de piezas de pulverizadores con carro ProX17, ProX19, ProLTS190 | 45 |
| Piezas del pulverizador con carro ProX21 | 46 |
| Lista de piezas del pulverizador con carro ProX21 | 47 |
| Piezas de la bomba ProXChange | 48 |
| Lista de piezas de la bomba ProXChange | 49 |
| Diagrama de cableado - 110/120V | 50 |
| Especificaciones técnicas | 52 |
| Notas | 54 |
| Garantía estándar de Graco | 55 |
| POLIZA DE GARANTIA / WARRANTY POLICY | 56 |
| Importador: SEREVICIOS HOME DEPOT S. DE R.L. DE C.V | 57 |
| Información sobre Graco | 58 |

| Notas | |
|-------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Advertencias

Las advertencias siguientes corresponden a la configuración, utilización, puesta a tierra, mantenimiento y reparación de este equipo. El signo de exclamación le indica que se trata de una advertencia general, y el símbolo de peligro se refiere a un riesgo específico de procedimiento. Cuando aparezcan estos símbolos en el cuerpo de este manual o en las etiquetas de advertencia, consulte nuevamente estas advertencias. Los símbolos y las advertencias de peligros específicos de un producto no incluidos en esta sección pueden aparecer a lo largo de este manual donde corresponda.


↑ ADVERTENCIA



PUESTA A TIERRA

Este producto debe estar conectado a tierra. En caso de cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de descargas eléctricas ya que proporciona una vía de escape para la corriente eléctrica. Este producto está equipado con un cable de tierra y un enchufe de puesta a tierra apropiado. El enchufe debe estar enchufado en una toma de corriente correctamente instalada y conectada a tierra de acuerdo con los códigos y ordenanzas locales.

- La instalación incorrecta del enchufe con conexión a tierra puede provocar riesgos de descargas eléctricas.
- Cuando sea necesario reparar o sustituir el cable o el enchufe, no conecte el cable de tierra a uno de los terminales de hoja plana.
- El cable de tierra es el cable con aislamiento de color verde con o sin rayas amarillas.
- Verifique con un electricista o personal de servicio calificado cuando no comprenda completamente las instrucciones de conexión a tierra, o cuando tenga dudas sobre si la conexión a tierra del producto es correcta.
- No modifique el enchufe suministrado; si no encaja en la toma de corriente, pida a un electricista calificado que instale una toma de corriente adecuada.
- Este producto debe usarse en un circuito de 120 V nominales y tiene un enchufe de conexión a tierra similar al enchufe ilustrado en la figura siguiente.

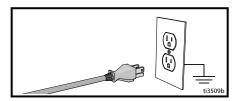

- Conecte el producto únicamente a una toma de corriente que tenga la misma configuración que el enchufe.
- No use un adaptador tipo 3 en 2 con este producto.

Cables de extensión:

- Use únicamente un cable de extensión trifásico que tenga un enchufe y un receptor con conexión a tierra que admita el enchufe del producto.
- Asegúrese de que el cable de extensión no esté dañado. Si fuera necesario utilizar un cable de extensión, utilice uno de 12 AWG (2,5mm²) como mínimo para transportar la corriente requerida por el producto.
- Un cable con dimensiones inferiores a las indicadas produce una caída en el voltaje de línea, una pérdida de potencia y recalentamiento.

| Tamaño del conducto | Largo | |
|---------------------------|---------------------|----------------|
| AWG (American Wire Gauge) | Métrico | Máximo |
| 16 | 1,5 mm ² | 8 m (25 pies) |
| 12 | 2,5 mm ² | 15 m (50 pies) |

ADVERTENCIA



PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN




Los vapores inflamables, por ejemplo de disolventes y de pinturas, en el área de trabajo pueden inflamarse o explotar. Para evitar incendios v explosiones:



No pulverice materiales inflamables o combustibles cerca de una llama abierta o de fuentes de ignición, como cigarrillos, motores y equipos eléctricos.



El paso de pintura o disolvente a través del equipo puede desarrollar electricidad estática. La electricidad estática en presencia de emanaciones de pintura o disolvente genera riesgo de incendio o explosión. Todas las piezas del sistema de pulverización, incluida la bomba, el conjunto de la manguera, la pistola de pulverización y objetos en y alrededor de la zona de pulverización, deben estar conectadas a tierra adecuadamente para protección contra las descargas estáticas y las chispas. Use mangueras Graco para pulverizadores de pintura sin aire de alta presión, conductoras o conectadas a tierra.

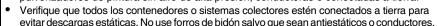

- Conecte a una toma de corriente conectada a tierra y use cables de extensión conectados a tierra. No use un adaptador de 3 a 2 clavijas.
- No use una pintura o disolvente que contenga hidrocarburos halogenados.
- No pulverice fluidos inflamables o combustibles en una zona restringida.
- Mantenga la zona de pulverización bien ventilada. Mantenga un buen suministro de aire fresco circulando por la zona.
- El pulverizador genera chispas. Mantenga el conjunto de la bomba en una zona bien ventilada como mínimo a 6.1 m (20 pies) de la zona de pulverización cuando pulverice. lave, limpie o realice tareas de mantenimiento. No pulverice sobre el conjunto de la bomba.
- No fume en la zona de pulverización ni pulverice cuando haya chispas o una llama presentes.
- No accione interruptores de luz, motores o productos similares que producen chispas en la zona de pulverización.
- Mantenga la zona limpia y sin contenedores de pintura o disolvente, trapos y otros materiales inflamables.
- Conozca el contenido de las pinturas y los disolventes que está pulverizando. Lea todas las Hojas de datos de seguridad (SDS) y las etiquetas de los envases suministrados con las pinturas y los solventes. Siga las instrucciones de seguridad del fabricante de pintura v disolvente.
- Mantenga un extintor de incendios que funcione correctamente en la zona de trabajo.



PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA



Este equipo debe estar conectado a tierra. La puesta a tierra, configuración o utilización incorrectas del sistema puede causar descargas eléctricas.

- Apaque y desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar tareas de mantenimiento en el equipo.
- Conéctelo únicamente a tomas de corriente conectadas a tierra.
- Utilice únicamente cables de extensión trifásicos.
- Asegúrese de que las clavijas de conexión a tierra estén intactas en los cables de alimentación v extensión.
- No exponer a la lluvia. Almacenar en interiores.

ADVERTENCIA




PELIGRO DE INYECCIÓN A TRAVÉS DE LA PIEL



La pulverización a alta presión puede inyectar toxinas en el cuerpo y causar lesiones graves. En caso de que se produzca una inyección, **obtenga tratamiento quirúrgico de inmediato.**



- No dirija la pistola ni pulverice a personas o animales.
- Mantenga las manos y otras partes del cuerpo alejadas de la descarga. Por ejemplo, no intente detener las fugas con ninguna parte del cuerpo.

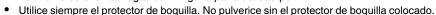



- Utilice boquillas de pulverización de Graco.
- Tenga cuidado al limpiar y cambiar las boquillas de pulverización. En caso de que la boquilla de pulverización se obstruya mientras pulveriza, siga el Procedimiento de descompresión para apagar la unidad y aliviar la presión antes de retirar la boquilla de pulverización para limpiarla.



- El equipo mantiene la presión una vez que se ha apagado la alimentación. No deje el
 equipo encendido ni presurizado mientras esté desatendido. Siga el Procedimiento de
 descompresión cuando el equipo esté desatendido o no esté en uso y antes de realizar
 tareas de mantenimiento. limpieza o extracción de piezas.
- Revise las mangueras y las piezas en busca de signos de daños. Reemplace todas las mangueras y piezas dañadas.
- Este sistema tiene capacidad para producir una presión de 3000 psi (207 bar, 20,7 MPa).
 Use piezas de repuesto o accesorios de Graco con capacidad para 3000 psi (207 bar, 20,7 MPa) de presión nominal como mínimo.
- Enganche siempre el seguro del gatillo cuando no esté pulverizando. Verifique que el seguro del gatillo funcione correctamente.
- Antes de utilizar la unidad, verifique que todas las conexiones estén aiustadas.
- Sepa cómo parar la unidad y purgar rápidamente la presión. Familiarícese a fondo con los controles.



RIESGO DE USO INCORRECTO DEL EQUIPO

Su utilización incorrecta puede provocar la muerte o lesiones graves.



- Al pintar, utilice siempre guantes, protección ocular y un respirador o máscara adecuados.
- No lo utilice ni pulverice cerca de niños. Mantenga a los niños alejados del equipo en todo momento.
- No se incline ni se ponga de pie sobre un soporte inestable. Mantenga un apoyo y equilibrio
 efectivos en todo momento.
- Manténgase alerta y preste atención a lo que hace.
- No utilice el equipo si está cansado o bajo los efectos de drogas o alcohol.
- No retuerza ni doble las mangueras.
- No exponga la manguera a temperaturas o presiones que excedan las especificaciones de Graco.
- No utilice la manguera para levantar o tirar del equipo.
- No pulverice con una manguera que sea más corta de 7,5 m aprox. (25 pies).
- No altere ni modifique el equipo. Las alteraciones o modificaciones pueden anular las aprobaciones de organismos y crear peligros para la seguridad.
- Asegúrese de que todos los equipos tengan los valores nominales y las aprobaciones acordes al entorno en que los usa.

ADVERTENCIA



PELIGRO DE PIEZAS DE ALUMINIO PRESURIZADAS

La utilización de fluidos que son incompatibles con aluminio en un equipo presurizado puede provocar una reacción química grave y la destrucción del equipo. Cualquier incumplimiento de esta advertencia puede causar la muerte, lesiones graves o daños a la propiedad.

- No utilice 1,1,1 tricloroetano, cloruro de metileno u otros disolventes de hidrocarburos halogenados o productos que contengan dichos solventes.
- No use lejías cloradas.
- Muchos otros fluidos pueden contener sustancias químicas que pueden reaccionar con el aluminio. Consulte con su proveedor de materiales para comprobar la compatibilidad.



PELIGRO DE PIEZAS EN MOVIMIENTO

Las piezas en movimiento pueden dañar, cortar o amputar los dedos u otras partes del cuerpo.



- Manténgase alejado de las piezas en movimiento.
- No utilice el equipo sin las cubiertas o protecciones.
 El equipo presurizado puede ponerse en marcha sin advertencia. Antes de revisar, mover o realizar tareas de mantenimiento en el equipo, siga el **Procedimiento de**



PELIGRO POR VAPORES O FLUIDOS TÓXICOS

descompresión y desconecte todas las fuentes de alimentación.

Los vapores o fluidos tóxicos pueden provocar lesiones graves o incluso la muerte si salpican los ojos o la piel, se inhalan o se inqueren.

- Lea las Hojas de datos de seguridad (HDS) para conocer los peligros específicos de los fluidos que esté utilizando.
- Guarde los fluidos peligrosos en contenedores aprobados y deséchelos de acuerdo con las directrices pertinentes.



EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Use equipo de protección adecuado en la zona de trabajo para evitar lesiones graves, como lesiones oculares, pérdida auditiva, inhalación de vapores tóxicos y quemaduras. Este equipo de protección incluye, pero no está limitado a:


- Gafas protectoras y protección auditiva.
- Respiradores, ropa de protección y guantes según lo recomendado por los fabricantes del fluido y el disolvente.

PROPUESTA DE CALIFORNIA N.º 65

Este producto contiene una sustancia química que el Estado de California ha catalogado como causante de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lávese las manos después de manipularlo.

Conozca su pulverizador

Modelos con soporte ProX y ProLTS

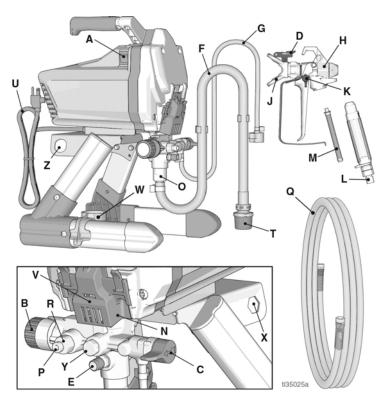

Lista de piezas

| | • |
|---|--|
| Α | Interruptor de alimentación - ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) |
| В | Perilla de control de presión |
| С | Válvula de cebado/pulverización |
| D | Boquilla del pulverizador |
| Ε | Botón PushPrime™ |
| F | Tubo de aspiración |
| G | Tubo de drenaje (con difusor) |
| Н | Pistola de pulverización sin aire |
| J | Protector de boquilla de pulverización |
| K | Seguro del gatillo de la pistola |
| Ĺ | Racor de pistola |

Filtro de la pistola (dentro del mando)

Bomba ProXChange™ (detrás de la


puerta Easy Access)

- O Válvula de entrada
 P Conexión de la manguera sin aire
- Q Manguera sin aire
- R Filtro InstaClean™ (dentro de la salida de fluidos)
- T Rejilla de entrada
- U Cable de alimentación
- V Puerta Easy Access
- W Copa de goteo del tubo de aspiración
- X Herramienta de extracción de la bomba
- Y Válvula de salida
- Z Herramienta de extracción de la válvula de entrada

Etiqueta de modelo/serie (No se muestra, ubicada en el fondo de la unidad.)

Consulte la sección **Referencia rápida**, página 31 para obtener más información.

Conozca su pulverizador Modelos con carro ProX y ProLTS

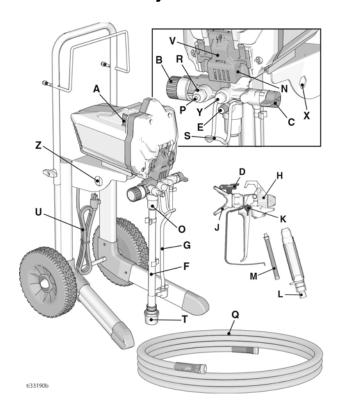

Lista de piezas

| Α | Interruptor de alimentación - ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) |
|---|--|
| В | Perilla de control de presión |
| С | Válvula de cebado/pulverización |
| D | Boquilla del pulverizador |
| Е | Botón PushPrime |
| F | Tubo de aspiración |
| G | Tubo de drenaje (con difusor) |
| Н | Pistola de pulverización sin aire |
| J | Protector de boquilla de pulverización |
| K | Seguro del gatillo de la pistola |
| L | Racor de pistola |
| М | Filtro de la pistola (dentro del mando) |


Bomba ProXChange™ (detrás de la

| _ | varvula de eritrada | | |
|-----|---|--|--|
| Р | Conexión de la manguera sin aire | | |
| Q | Manguera sin aire | | |
| R | Filtro InstaClean (dentro de la salida de fluidos) | | |
| S | Soporte para colgar un bidón | | |
| Т | Rejilla de entrada | | |
| U | Cable de alimentación | | |
| ٧ | Puerta Easy Access | | |
| Χ | Herramienta de extracción de la bomba | | |
| Υ | Válvula de salida | | |
| Z | Herramienta de extracción de la válvula de entrada | | |
| | Etiqueta de modelo/serie (No se muestra, ubicada en el fondo de la unidad.) | | |
| Cor | Consulte la sección Referencia rápida, | | |

O Válvula de entrada

puerta Easy Access) página 31 para obtener más información.

Conozca sus controles

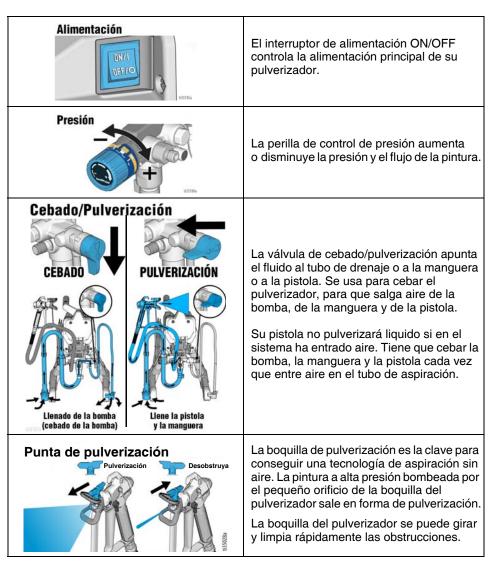


Configuración


Monte su pulverizador

- Conecte la manguera sin aire a una conexión sin aire (P) del pulverizador. Utilice una llave para apretarla firmemente.
- Conecte el otro extremo de la manguera a la pistola. Use dos llaves para apretarla firmemente a la pistola (vea la imagen de debajo).

Si la manguera ya está conectada, asegúrese de que las conexiones estén apretadas.

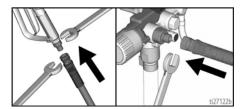

 Asegúrese de que la boquilla de pulverización esté insertada en el protector de boquilla de pulverización, y de que el protector de boquilla de pulverización esté firmemente fijado a la pistola. Consulte Instalación de la boquilla de pulverización, página 21.

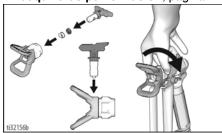

 Lleve a cabo el Procedimiento de descompresión, página 14.

Puesta en marcha

Procedimiento de descompresión



Siga el Procedimiento de descompresión siempre que vea este símbolo.



Este equipo seguirá presurizado hasta que la presión se libere manualmente. Para evitar lesiones graves por fluido presurizado, como la inyección en la piel o las ocasionadas por salpicaduras de fluido, siga el **Procedimiento de descompresión** cuando deje de pulverizar y antes de limpiar, revisar o realizar tareas de mantenimiento en el equipo.


 Gire el interruptor de ON/OFF a la posición OFF.




 Enganche el seguro del gatillo. Enganche siempre el seguro del gatillo cuando el pulverizador está detenido para evitar que la pistola se dispare accidentalmente.




3. Gire el mando de control de la presión hasta el ajuste más bajo.

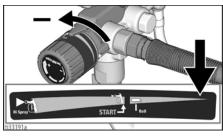

 Coloque el tubo de drenaje en un bidón de desecho y baje la válvula de cebado/ pulverización a la posición PRIME (Cebado) para aliviar la presión.

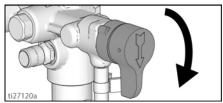

 Sostenga la pistola firmemente contra un bidón. Apunte la pistola dentro del bidón. Desenganche el seguro del gatillo y dispare la pistola para liberar la presión.

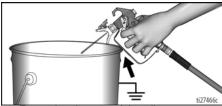

6. Enganche el seguro del gatillo.




 Si se sospecha que no se ha liberado completamente la presión, consulte: Bloqueos, página 17.

NOTA: Deje la válvula de pulverización/drenaje en la posición PRIME hasta que esté listo para volver a pulverizar.


Lavado del fluido de almacenamiento

Es importante que lave este material del pulverizador antes de usarlo.


- Asegúrese de que el interruptor de ON/OFF esté en la posición OFF.
- Separe el tubo de drenaje (más pequeño) del tubo de aspiración (más grande). Coloque el tubo de drenaje en el bidón de desecho.
- Sumerja el tubo de aspiración en un bidón lleno de agua para los materiales con base acuosa o alcohol mineral en caso de que esté pulverizando con material con base oleosa.

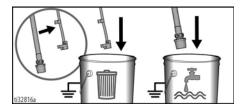

 Gire la válvula de cebado/pulverización a la posición PRIME (Cebado).

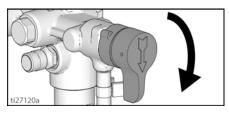

- Enchufe el cable de alimentación eléctrica a un tomacorriente con conexión a tierra adecuado.
- Presione el botón PushPrime dos veces para aflojar la bola de la válvula de entrada.

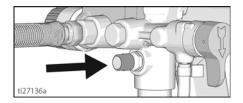

 Alinee el indicador de ajuste con el ajuste de START (Inicio) en la perilla de control de presión.



 Coloque el interruptor de ON/OFF en la posición de ON.



 Cuando el pulverizador empiece a bombear, el fluido de lavado permitirá que el fluido suba y bajo por el tubo de aspiración y por el de drenaje. Espere a que salga fluido por el tubo de drenaje en el bidón de desecho, durante 30 a 60 segundos.



10. Coloque el interruptor de ON/OFF en la posición de **OFF**.



NOTA: Si el fluido de lavado sale del tubo de drenaje, consulte: **Herramienta de cebado/almacenamiento**, página 32.

Puesta en marcha

Filtre la pintura

Se usan bolsas de filtro de malla para pintura desechables para eliminar partículas gruesas y residuos de cualquier tinte o pintura nueva o ya abierta, y se pueden usar cuando la pintura sea sólida. Para evitar problemas durante el cebado y la obstrucción de boquillas de pulverización, se recomienda filtrar toda la pintura antes de su uso. Abra una bolsa de filtro de malla desechable en un bidón limpio y derrame la pintura por la malla.












La pulverización a alta presión puede inyectar toxinas en el cuerpo y causar lesiones graves. No detenga las fugas con la mano ni con un trapo.

Llenado de la bomba (cebado de la bomba)

La válvula de cebado/pulverización apunta el fluido al tubo de drenaje o a la manguera o a la pistola. Se usa para cebar el pulverizador, y hace que salga aire de la bomba, manguera y pistola. Su pistola no pulverizará liquido si en el sistema ha entrado aire. Tiene que cebar la bomba, la manguera y la pistola cada vez que entre aire en el tubo de aspiración.

 Mueva el tubo de aspiración hasta el bidón de pintura y sumérjalo en la pintura.

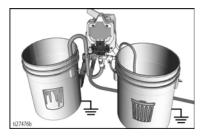

- Coloque el interruptor de ON/OFF en la posición de ON.
- Espere a que salga pintura del tubo de drenaje.
- Coloque el interruptor de ON/OFF en la posición de OFF.


NOTA: Si la pintura NO sube por el tubo de aspiración para salir por el tubo de drenaje, consulte: **Lavado del fluido de almacenamiento**, página 15.

Llene la pistola y la manguera

 Gire el protector de boquilla de pulverización a la posición UNCLOG y asegúrese de que el protector de boquilla de pulverización esté bien sujeto.



- Sostenga la pistola contra el bidón de desecho. Apunte la pistola al bidón de desecho.
 - a. Quite el seguro del gatillo (A).
 - b. Apriete y mantenga apretado el gatillo (B).
 - Gire la válvula de cebado/pulverización a la posición horizontal SPRAY (C).
 - d. Coloque el interruptor de ON/OFF en la posición de ON (D).

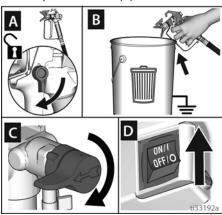

 Dispare la pistola hacia un bidón de desecho solo hasta que salga pintura de la pistola.

4. Suelte el gatillo. Acople el seguro del gatillo.












La pulverización a alta presión puede inyectar toxinas en el cuerpo y causar lesiones graves. No detenga las fugas con la mano ni con un trapo.

NOTA: Inspeccione en busca de fugas. Si hay fugas, realice el Procedimiento de descompresión, página 14, luego ajuste todos los racores y repita Llenado de la bomba (cebado de la bomba), página 16.

 Transfiera el tubo de drenaje al bidón de pintura y sujete al tubo de aspiración.

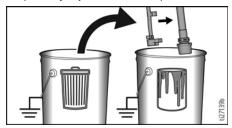

 Gire el protector de boquilla de pulverización otra vez a la posición SPRAY y asegúrese de que el protector de boquilla de pulverización esté bien sujeto.



Volver a llenar el bidón de pintura

Cuando el bidón de pintura se esté vaciando y la pistola deje de pulverizar, vuelva a llenarlo y repita el procedimiento Llenado de la bomba (cebado de la bomba), y luego el procedimiento Llene la pistola y la manguera.

¡Ahora está listo para pulverizar!

NOTA: Es normal que el motor pare una vez que el pulverizador es cebado y está bajo presión. Si el motor sigue funcionando, el pulverizador no está cebado. Repita el **Ilenado de la bomba (cebado de la bomba)** y **Ilenado de la pistola y la manguera**.

Bloqueos

Si la pintura no sale de la pistola, o en caso de que se esté realizando el procedimiento de liberación de presión y sospecha que la presión no se ha liberado del todo:

- Afloje MUY DESPACIO la conexión de la manguera a la pistola y desconecte la manguera sin aire de la pistola.
- 2. Gire la válvula de cebado/pulverización a la posición horizontal SPRAY.
- Sujetando firmemente la manguera, apunte el extremo de la misma al bidón de pintura y gire el interruptor de ON/OFF en la posición de ON.
 - a. Si el fluido no sale de la manguera, sustituya la manguera y siga al paso 4.
 - Si el fluido se sale de la manguera, consulte Limpiar la pistola y el filtro de la pistola, página 27.
- Vuelva a montar la manguera y la pistola y repita Llene la pistola y la manguera, página 16.

Pulverización















Arranque

Gire la perilla de control de presión a la posición START.

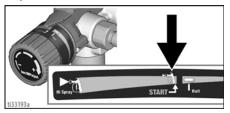


Quite el seguro del gatillo. 2.

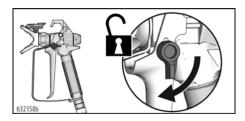

Ajuste el control de presión

Para seleccionar un ajuste, alinee el símbolo de la perilla de control de presión con el indicador de ajuste del pulverizador.

- Para unos mejores resultados sin salirse mucho, ajuste el control de presión hasta el ajuste de 1. "START".
- Pruebe el patrón de pulverización sobre un área de prueba o un pedazo de cartón. 2.
- 3. En caso de que sea necesario, aumente el ajuste de la perilla de control de presión al mínimo posible para un padrón de pulverización.

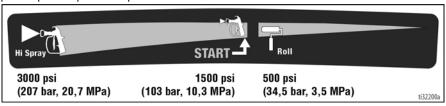

Calidad del patrón de pulverización

Un patrón de pulverización correcto se distribuve uniformemente a medida que llega a la superficie.

- La pulverización debería estar atomizada (distribuida uniformemente, sin fisuras ni bordes).
- Aumente la presión de la perilla de control en caso de que sea necesario hasta que la pulverización se distribuya uniformemente sin fisuras ni bordes.
- La boquilla de pulverización puede estar desgastada o puede que necesite una más pequeña. Consulte Selección de boquillas de pulverización, página 20.
- Puede que sea necesario diluir el material. Si es necesario diluir el material, siga las recomendaciones del fabricante.




Técnicas de pulverización

Utilice un trozo de cartón para practicar estas técnicas básicas de pulverización antes de comenzar a pulverizar en la superficie.


- Sostenga el pulverizador a una distancia de 30 cm (12 in) de la superficie y apunte hacia esta de forma recta. Inclinar la pistola para dirigir el ángulo de pulverización causa acabados no uniformes.
- Flexione la muñeca para mantener la pistola apuntada en forma recta. Si mueve la pistola como si fuera un abanico formando ángulos con la superficie, se obtendrán acabados desiguales.



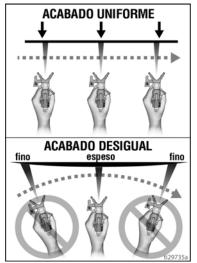


Cómo disparar la pistola

Apriete el gatillo después de iniciar la pasada. Suelte el gatillo antes de finalizar la pasada. La pistola debe estar en movimiento cuando se aprieta y suelta el gatillo.

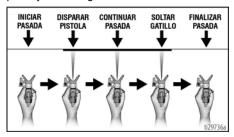

Dirección de la pistola

Apunte el centro del pulverizador de la pistola hacia el borde inferior de la pasada anterior para superponerlas por la mitad.

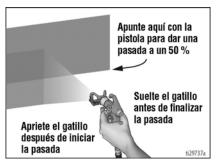

Alineación de la pulverización











Al momento de la instalación o remoción de la boquilla de pulverización y su protector, no coloque la mano delante de la boquilla para evitar lesiones graves causadas por la inyección en la piel.

- Alivie la presión. Coloque la traba del gatillo. Afloje la tuerca de retención del protector de la boquilla. Procedimiento de descompresión, página 14.
- 2. Alinee el protector horizontalmente para pulverizar un patrón horizontal.
- Alinee el protector verticalmente para pulverizar un patrón vertical.



Selección de boquillas de pulverización

Las boquillas de pulverización se comercializan en diferentes tamaños para pulverizar un amplio rango de materiales. Su pulverizador incluye una punta pulverizadora 515 para usar con la mayoría de las pinturas en superficies grandes, como paredes y techos. Si está rociando una mancha o necesita un ancho de ventilador de rociado diferente, consulte la tabla de Puntas de rociado a continuación para seleccionar la mejor Puntas de rociado para su proyecto. Hay disponibles tamaños de boquilla de pulverización adicionales donde se venden pulverizadores de pintura.

- 1) ¿Qué material está pulverizando?
 - Cuanto más grueso sea el material, mayor será el tamaño de la boquilla de pulverización que necesitará.
- 2 ¿Qué ancho de pulverizador en abanico necesita para su proyecto?
 - Pulverizador en abanico estrecho para proyectos más pequeños.
 - Pulverizador en abanico más amplio para proyectos más grandes
- Werifique que se pueda usar su pulverizador con el tamaño de su boquilla de pulverización.

Cálculos del número de la boquilla:


- El primer dígito es la mitad del ancho de abanico (n.º 5 x 2 = ancho de abanico de 10 pulgadas [25.4 cm])
- Los últimos dos dígitos son el tamaño de la abertura de la boquilla en milésimas de pulgada.



| 1 | 2 Ancho del abanico | | | | | |
|--------------------|---------------------|---|------|--|-------|---|
| Material | de 4 | Ancho del abanico de 6 pulgadas | de 8 | Ancho del abanico de 10 pulgadas | de 12 | 3 Compatibilidad con el pulverizador Cada pulverizador admite un tamaño máximo de boquilla de pulverización |
| Tinte y sellador | 209 | 309 | | | | ProX17/ProLTS170, ProX19/ProLTS190, ProX21 |
| Time y Seliadol | 211 | 311 | 411 | | | ProX17/ProLTS170, ProX19/ProLTS190, ProX21 |
| Tinte semi | 211 | 311 | 411 | | | ProX17/ProLTS170, ProX19/ProLTS190, ProX21 |
| transparente | | 313 | 413 | | | ProX17/ProLTS170, ProX19/ProLTS190, ProX21 |
| Tinte sólido | 211 | 311 | 411 | | | ProX17/ProLTS170, ProX19/ProLTS190, ProX21 |
| Time solido | | 313 | 413 | | | ProX17/ProLTS170, ProX19/ProLTS190, ProX21 |
| Pintura/imprimador | | 315 | 415 | 515 | | ProX17/ProLTS170, ProX19/ProLTS190, ProX21 |
| bajo techo | | | 417 | 517 | | ProX17/ProLTS170, ProX19/ProLTS190, ProX21 |
| | | | 415 | 515 | | ProX17/ProLTS170, ProX19/ProLTS190, ProX21 |
| Pintura/imprimador | | | 417 | 517 | | ProX17/ProLTS170, ProX19/ProLTS190, ProX21 |
| en exteriores | | | | 519 | 619 | ProX19/ProLTS190, ProX21 |
| | | | | 521 | 621 | ProX21 |

- Con el uso, la boquilla de pulverización se desgasta y, en consecuencia, el orificio se va agrandando. Si comienza con un tamaño de orificio de boquilla menor que el máximo, podrá pulverizar durante más tiempo dentro de la capacidad de caudal nominal del pulverizador.
- Las boquillas se desgastan con el uso y necesitan cambiarse con regularidad.

Limpie la obstrucción de la boquilla de pulverización

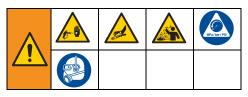

En caso de que partículas o desechos obstruyan la boquilla de pulverización, la boquilla de pulverización se puede revertir para que se puede usar para liberar rápida y fácilmente las partículas sin desmontar el pulverizador.

Consulte la sección **Filtre la pintura**, página 16 para obtener información adicional.

 Acople el seguro del gatillo. Gire la boquilla de pulverización hacia la posición de UNCLOG. Asegúrese de que la boquilla esté bien encajada, y unida al protector de boquilla de pulverización. Quite el seguro del gatillo. Dispare la pistola en un área de desecho para eliminar la obstrucción.


DESOBSTRUYA



NOTA: Si es difícil girar la boquilla de pulverización cuando se gira a la posición de UNCLOG (Desobstruir), lleve a cabo el **Procedimiento de descompresión**, página 14, luego gire horizontalmente la válvula de cebado/pulverización a la posición SPRAY (Pulverizar) y repita el paso 1.

 Acople el seguro del gatillo. Gire la boquilla de pulverización de vuelta a la posición SPRAY. Quite el seguro del gatillo y siga pulverizando.

PULVERIZACIÓN

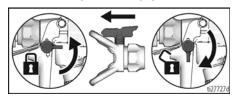

Instalación de la boquilla de pulverización












Al momento de la instalación o remoción de la boquilla de pulverización y su protector, no coloque la mano delante de la boquilla para evitar lesiones graves causadas por la inyección en la piel.


Para prevenir fugas en la boquilla de pulverización asegúrese de que la boquilla de pulverización y el protector de boquilla estén correctamente instalados.

- Efectúe Procedimiento de descompresión, página 14.
- 2. Acople el seguro del gatillo.
- Verifique que la boquilla de pulverización y las piezas del protector de boquilla se monten con el orden mostrado.

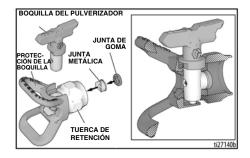


Pulverización


 use la boquilla de pulverización para alinear la junta y el sello en el protector de boquilla.

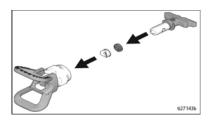

 La boquilla de pulverización debe empujarse hasta el fondo del protector de boquilla. Gire la boquilla al empujar hacia abajo.

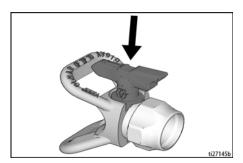

- Gire el mango con forma de flecha en la boquilla de pulverización hacia adelante hasta la posición de SPRAY.
- 4. Enrosque el conjunto de la boquilla de pulverización en la pistola y apriete.

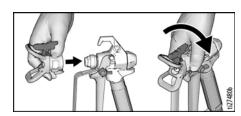

Limpieza


La limpieza del pulverizador después de cada uso resulta en un arranque libre de problemas la próxima vez que se usa el pulverizador.




- Para períodos de detención de corto plazo (durante la noche entre dos días) consulte la sección Almacenamiento a corto plazo, página 28.
- Para la limpieza después de haber usado materiales con base acuosa solamente (con una manguera de jardín), consulte Limpieza con válvula de lavado eléctrico, página 25.
- Para limpiar los bidones, consulte Limpieza desde un bidón, debajo.
- Para realizar la limpieza después de haber usado materiales con base oleosa o disolvente inflamables, consulte Compatibilidad del fluido de limpieza, página 30.

Limpieza desde un bidón


- Efectúe Procedimiento de descompresión, página 14.
- Desmonte el conjunto de boquilla y protección de la pistola y colóquelo en un bidón de desecho.

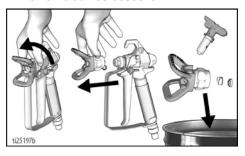


- Levante el tubo de aspiración y drene el tubo en el bidón de pintura. Deje drenar la pintura en el bidón.
- Separe el tubo de drenaje (más pequeño) del tubo de aspiración (más grande).

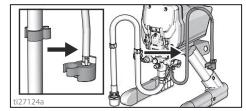

- Coloque los bidones de desechos y de enjuague de pintura vacíos el uno al lado del otro.
- Coloque el tubo de aspiración en el fluido de lavado. Para pinturas con base acuosa, use agua. Para pintura con base no acuosa, use alcohol mineral, disolvente de pintura o un fluido de lavado compatible. Coloque el tubo de drenaje en un bidón de desecho.

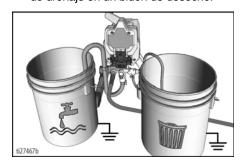


 Gire la perilla de control de presión a la posición START.

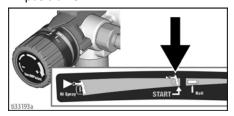

Limpieza


8. Gire la válvula de cebado/pulverización a la posición PRIME (Cebado).

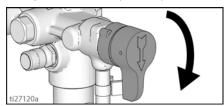


- Coloque el interruptor de ON/OFF en la posición de ON.
- Lave hasta que haya vaciado aproximadamente 1/3 de fluido del bidón.
- Coloque el interruptor de ON/OFF en la posición de OFF.

NOTA: El paso 12 es para el retorno de la pintura en la manguera al bidón de pintura. Una manguera de 15,2 metros (50 pies) contiene aproximadamente 1 litro (1 cuarto de galón) de pintura.


- Para recuperar la pintura en la manguera, apunte la pistola al interior del bidón de pintura mientras sostiene firmemente pistola contra el bidón.
 - a. Quite el seguro del gatillo (A).
 - b. Apriete y mantenga apretado el gatillo (B).
 - c. Gire la válvula de cebado/pulverización a la posición horizontal SPRAY (C).
 - d. Coloque el interruptor de ON/OFF en la posición de ON (D).

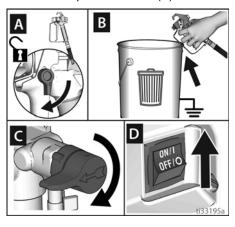

- e. Siga apretando el gatillo hasta que salga por la pistola la pintura diluida con el fluido de lavado.
- 13. Mientras sigue disparando la pistola, muévala rápidamente para dirigir el chorro de pulverización hacia el bidón de desecho. Siga disparando la pistola en el bidón de desecho hasta que el líquido de lavado que sale por la pistola esté relativamente limpio.

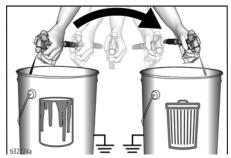

- Gire la perilla de control de presión hasta el ajuste más bajo.
- Deje de disparar la pistola. Enganche el seguro del gatillo.

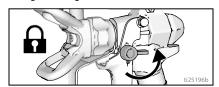


- Gire la válvula de cebado/pulverización a la posición PRIME (Cebado).
- Coloque el interruptor de ON/OFF en la posición de OFF.
- Siga Almacenamiento a corto plazo o Almacenamiento a largo plazo, página 28.

Limpieza con válvula de lavado eléctrico


(Únicamente materiales con base acuosa)

El lavado eléctrico es el método de limpieza más rápido. Solamente puede utilizarse después de pulverizar recubrimientos con base acuosa.


- Efectúe Procedimiento de descompresión, página 14.
- Acople el seguro del gatillo. Desmonte el conjunto de boquilla y protección de la pistola y colóquelo en un bidón de desecho.

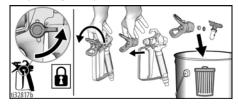


- Coloque los bidones de desechos y de pintura vacíos uno al lado del otro.
- Levante el tubo de aspiración y drene el tubo en el bidón de pintura. Deje drenar la pintura en el bidón.
- Coloque los tubos de aspiración y de drenaje en el bidón de desecho.

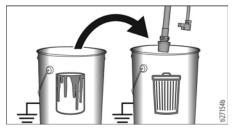


Gire la perilla de control de presión a la posición START.

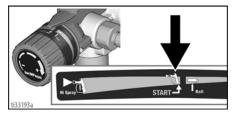

- Enrosque la válvula de Lavado Eléctrico (incluido con el pulverizador) en una manguera de jardín. Cierre la válvula de Lavado Eléctrico.
- Abra el agua. Abra la válvula de Lavado Eléctrico. Enjuague la pintura del tubo de aspiración, del tubo de cebado y de la rejilla de entrada. Cierre la válvula de Lavado Eléctrico.

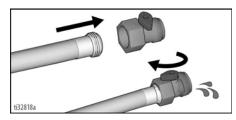

 Desenrosque la rejilla de entrada del tubo de aspiración. Coloque la rejilla de entrada en un bidón de desecho. Conecte la manguera de jardín y la válvula de Lavado Eléctrico al tubo de aspiración. Deje el tubo de drenaie en un bidón de desecho.

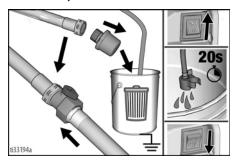


- Coloque el interruptor de ON/OFF en la posición de ON.
- 11. Abra la válvula de Lavado Eléctrico.
- Haga circular agua por el pulverizador, hacia el bidón de desecho, durante 20 segundos.
- Coloque el interruptor de ON/OFF en la posición de OFF.

NOTA: El paso 14 es para el retorno de la pintura en la manguera al bidón de pintura. Una manguera de 15,2 metros (50 pies) contiene aproximadamente 1 litro (1 cuarto de galón) de pintura.


- Para recuperar la pintura en la manguera, apunte la pistola al interior del bidón de pintura mientras sostiene firmemente pistola contra el bidón.
 - Quite el seguro del gatillo (A).
 - b. Apriete y mantenga apretado el gatillo (B).

Limpieza


- Gire la válvula de cebado/ pulverización a la posición horizontal SPRAY (C).
- d. Coloque el interruptor de ON/OFF en la posición de **ON** (D).
- e. Siga apretando el gatillo hasta que salga por la pistola la pintura diluida con el fluido de lavado.

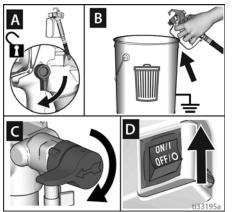

15. Mientras sigue disparando la pistola, muévala rápidamente para dirigir el chorro de pulverización hacia el bidón de desecho. Siga disparando la pistola en el bidón de desecho hasta que el líquido de lavado que sale por la pistola esté relativamente limpio.

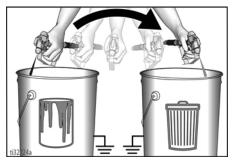

- 16. Gire la perilla de control de presión hasta el ajuste más bajo.
- 17. Deje de disparar la pistola. Enganche el seguro del gatillo.

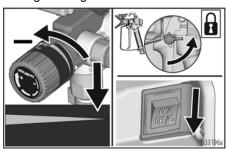


- Gire la válvula de cebado/pulverización a la posición PRIME (Cebado).
- Coloque el interruptor de ON/OFF en la posición de OFF.
- Siga Almacenamiento a corto plazo o Almacenamiento a largo plazo, página 28.


Limpie el filtro InstaClean

El filtro InstaClean Filter evita que entren desechos en la manguera de pintura. Desmóntelo y límpielo después de cada uso para garantizar su máximo rendimiento.

- Efectúe Procedimiento de descompresión, página 14.
- Desconecte la manguera de pulverización sin aire (A) del pulverizador.
- 3. Desenrosque la salida de fluidos (B).
- 4. Desmonte el filtro InstaClean (C).

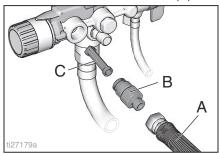


- Inspeccione el filtro InstaClean (C) en busca de suciedad. De ser necesario, limpie el filtro con agua o fluido de lavado y un cepillo suave.
 - a. Instale el extremo cerrado (cuadrado) del filtro de InstaClean (C) en el pulverizador.
 - b. Enrosque la válvula de salida (B) en el pulverizador.
- Apriete la válvula de salida y vuelva a conectar la manguera (A) al pulverizador. Utilice dos llaves para apretarla firmemente.

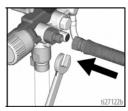


Limpiar la pistola y el filtro de la pistola

- 1. Efectúe Procedimiento de descompresión, página 14.
- Retire el mango de la pistola desenroscando el mango del cabezal de la pistola.

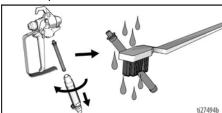

- Limpie el filtro de la pistola con agua o con fluido de lavado y un cepillo cada vez que lave el sistema. Reemplácelo cuando esté dañado.
- Extraiga el conjunto de la boquilla de pulverización y el protector de boquilla y límpielo con agua o fluido de lavado y un cepillo.

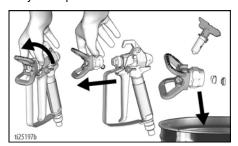

- Controle Instalación de la boquilla de pulverización, página 21 para volver a instalar de forma adecuada el protector de boquilla de pulverización.
- 6. Limpie la pintura del exterior de la pistola utilizando un paño suave empapado en agua o fluido de lavado.

Almacenamiento

Con un almacenamiento adecuado, el pulverizador estará listo para usar la próxima vez que se necesite.




Almacenamiento a corto plazo

(hasta un máximo de 2 días)


- Desconecte la alimentación eléctrica (desconecte el cable de alimentación). Efectúe Procedimiento de descompresión, página 14.
- Deje el tubo de aspiración y el tubo de drenaje en el bidón de pintura.



 Recubra de manera impermeable la pintura y el bidón con una envoltura de plástico.

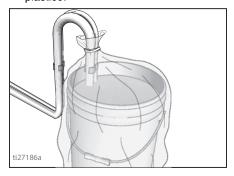

Acople el seguro del gatillo.

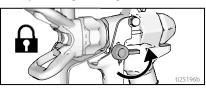

- 5. Deje la pistola sujeta a la manguera.
- Extraiga la boquilla de pulverización y el protector de boquilla y límpielos con agua o fluido de lavado y un cepillo.
- Limpie la pintura del exterior de la pistola utilizando un paño suave empapado en agua o fluido de lavado.

Almacenamiento a largo plazo


(más de 2 días)

El fluido Pump Armor™ protege el pulverizador contra la congelación y la corrosión.

- No guarde el pulverizador lleno de agua.
- No permita que el agua se congele en el pulverizador.
- No guarde un pulverizador que esté sometido a presión.
- Guarde el pulverizador en interiores.
- Efectúe Limpieza, página 23.
- 2. Retire el tapón de la botella de Pump Armor y el sello metálico.



 En caso de que sea necesario, desenrosque la rejilla de entrada del tubo de aspiración. Gire la válvula de cebado/pulverización a la posición PRIME (Cebado).

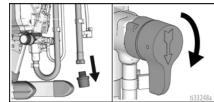


 Coloque el tubo de drenaje en un bidón de desecho. Gire la perilla de control de presión a la posición START.



5. Solo ProX21:

Coloque el tubo de aspiración en una botella de fluido Pump Armor. Coloque el interruptor de encendido en la posición **ON**.

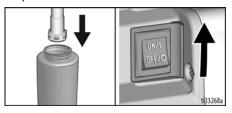


Resto de modelos:


Sujetando el tubo de aspiración por encima del pulverizador, pulverice aproximadamente 2 onzas (1/4 copa) de Pump Armor en el tubo de aspiración y coloque el interruptor en la posición de **ON**.




 Cuando el Pump Armor fluya a través del pulverizador, coloque el interruptor de encendido en la posición OFF. Sustituya la tapa a prueba de niños y apriétela para almacenarlo.

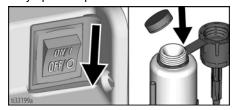


 Vuelva a atornillar la rejilla de entrada a tubo de aspiración. Asegúrese de que la pistola de pulverización y la manguera permanezcan adheridas al pulverizador.

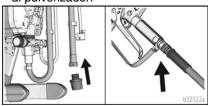

 Gire la válvula de cebado/pulverización horizontalmente hasta la posición SPRAY para guardarla.

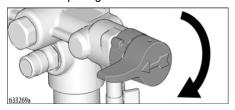


- Coloque el interruptor de ON/OFF en la posición de OFF. Desconecte la alimentación eléctrica (desconecte el cable de alimentación).
- Sujete una bolsa de plástico alrededor del tubo de aspiración y el tubo de drenaje para recoger el goteo.

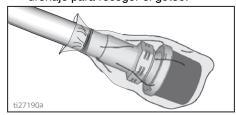

Referencia Kit de conversión para laca

Para pulverizar lacas y otros materiales inflamables con base de disolvente diferentes de ProX21, debe adquirir el kit de conversión para laca y proseguir **Instrucciones de puesta a tierra estática (materiales con base oleosa o de disolvente inflamables)**, página 30. Consulte la Lista de piezas para conocer los números de pieza de los kits.

Compatibilidad del fluido de limpieza

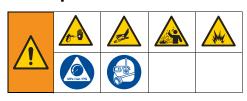

- Al pulverizar materiales con base acuosa, lave el sistema con agua abundante.
- Al pulverizar lacas o materiales a base oleosa, lave minuciosamente el sistema con un disolvente mineral o con un líquido de lavado con base de aceite compatible y siga Instrucciones de puesta a tierra estática (materiales con base oleosa o de disolvente inflamables), página 30.
- Para pulverizar materiales con base acuosa después de pulverizar materiales con base oleosa, lave el sistema completamente con agua primero. El agua que sale del tubo de drenado debe ser transparente antes de comenzar a pulverizar el material con base acuosa.
- Para pulverizar lacas o materiales con base oleosa después de pulverizar materiales con base acuosa, primero lave el sistema completamente con un solvente mineral o un líquido de lavado con base oleosa compatible. Siga Instrucciones de puesta a tierra estática (materiales con base oleosa o de disolvente inflamables), página 30. El disolvente que sale del tubo de drenaje no debe contener agua.
- Para evitar que el líquido le salpique la piel o los ojos, apunte siempre la pistola hacia la pared interna del bidón.

Instrucciones de puesta a tierra estática (materiales con base oleosa o de disolvente inflamables)








El equipo se debe conectar a tierra para reducir el riesgo de chispas de electricidad estática. Las chispas de electricidad estática pueden ocasionar un encendido o explosión de los vapores. La puesta a tierra proporciona una vía de escape para la corriente eléctrica.

Siempre use un bidón de metal para materiales con base oleosa o inflamables cuando se lava o se alivia la presión del pulverizador.

Siga el código local. Use solo bidones metálicos conductores, colocados sobre una superficie conectada a tierra, tal como el hormigón.

No coloque el bidón sobre superficies no conductoras como papel o cartón, que interrumpen la continuidad de la conexión a tierra.

Siempre conecte a tierra un bidón de metal: conecte un cable de puesta a tierra al bidón. Conecte un extremo al bidón y el otro a una puesta a tierra verdadera, tal como una tubería de agua.

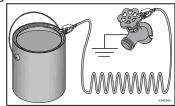

Para mantener la continuidad de la puesta a tierra cuando se lava el pulverizador o se libera la presión: mantenga la parte metálica de la pistola de firmemente contra el costado de un bidón metálico conectado a tierra y active la pistola.



Referencia rápida

| Página 10 | Nombre | Descripción |
|-----------|---|---|
| A | Interruptor de alimentación - ON/OFF (ENCENDIDO/ APAGADO) | Enciende y apaga el pulverizador. |
| В | Perilla de control de presión | Aumenta (girar en sentido horario) y reduce (girar en sentido anti horario) la presión de fluido en la bomba, la manguera y la pistola de pulverización. Para seleccionar una función, alinee el símbolo de la perilla de control de presión con el indicador de ajuste. |
| С | Válvula de cebado/pulverización | En la posición PRIME (Cebado) se dirige el líquido al tubo de drenaje. En la posición SPRAY (Pulverización) se dirige el fluido presurizado a la manguera de pintura. Libera automáticamente la presión del sistema cuando se produce una sobrepresión. |
| D | Boquilla del pulverizador | Atomiza el fluido que está pulverizando, da forma al chorro de pulverización y controla el flujo de fluido según el tamaño del orificio. La posición inversa desatasca las boquillas obstruidas sin necesidad de desmontarlas. |
| E | Botón PushPrime | Acciona la bola de entrada cuando se presiona para aflojarla. |
| F | Tubo de aspiración | Extrae líquido desde el bidón de pintura hasta la bomba. |
| G | Tubo de drenaje | Drena el fluido del sistema durante el cebado y la descompresión. |
| Н | Pistola de pulverización sin aire | Dispensa el fluido. |
| J | Protector de boquilla de pulverización | Reduce el riesgo de que se produzcan lesiones debido a las inyecciones de fluido. |
| K | Seguro del gatillo de la pistola | Impide que la pistola de pulverización se dispare accidentalmente. |
| L | Racor de pistola | Conexión roscada para la manguera sin aire. |
| М | Filtro de la pistola (dentro del mando) | Filtra el fluido que entra en la pistola de pulverización para reducir las obstrucciones de la boquilla. |
| N | Bomba ProXChange™ | Bombea y presuriza el fluido y lo envía a la manguera sin aire. |
| 0 | Válvula de entrada | Permite que la pintura salga desde el bidón al pulverizador. |
| P Q | Conexión de la manguera sin aire Manguera sin aire | Conexión roscada para la manguera sin aire. Transporta fluido a alta presión desde la bomba hasta la pistola |
| _ | | de pulverización. |
| R | Filtro InstaClean | Filtra el fluido que sale de la bomba para reducir las obstrucciones de la boquilla de pulverización y mejorar el acabado. Se limpia automáticamente durante la descompresión. |
| S | Soporte para colgar un bidón | Para transportar bidones por el mango. |
| Ť | Rejilla de entrada | Impide que entren desechos en la bomba. |
| U | Cable de alimentación | Se enchufa a la fuente de alimentación. |
| V | Puerta Easy Access | Permite acceder rápidamente a la bomba. Abra la puerta de la bomba tirando de las lengüetas mientras desliza la puerta hacia arriba. |
| W | Copa de goteo del tubo de aspiración | Sostiene el tubo de aspiración durante el transporte para recoger goteos. |
| X | Herramienta de extracción de la bomba | El recorte en el marco proporciona las herramientas para extraer la empaquetadura de la bomba sin herramientas adicionales. |
| Υ | Válvula de salida | Permite que la pintura salga desde el pulverizador a la pistola. |
| Z | Herramienta de extracción de la válvula de entrada | El recorte en el marco proporciona las herramientas para extraer rápidamente la válvula de entrada sin herramientas adicionales. |
| | Válvula de lavado eléctrico | Conecta la manguera de jardín al tubo de aspiración para lavar mecánicamente los fluidos a base de agua. |

Mantenimiento

El mantenimiento rutinario es importante para garantizar un correcto funcionamiento de su pulverizador.













Actividad de mantenimiento

- Vigile las aberturas de la carcasa del motor para ver cualquier tipo de obstrucción cada vez que esté pulverizando.
- Limpie/inspeccione la rejilla de entrada, el filtro InstaClean y el filtro de la pistola cada vez que pulverice. Sustituya el filtro en caso de que no lo pueda limpiar o de que esté dañado.

AVISO

Proteja del agua las piezas de accionamiento internas de este pulverizador. Las aberturas en la carcasa permiten que el aire enfríe las piezas mecánicas y electrónicas del interior. Si entrase agua por estas aberturas, el pulverizador podría funcionar defectuosamente o sufrir daños permanentes.

Mangueras sin aire

Verifique la manguera en busca de daños cada vez que pulverice. No trate de reparar la manguera si la camisa o los racores están dañados. No utilice mangueras más cortas de 7,6 m (25 pies). Apriete utilizando dos llaves.

Boquillas de pulverización


- Siempre limpie las boquillas con un fluido de limpieza compatible y cepillo después de pulverizar.
- Es posible que sea necesario reemplazar las boquillas después de pulverizar 57 litros (15 galones) o podrían llegar a durar 227 litros (60 galones), dependiendo de la abrasividad de la pintura. Consulte Calidad del patrón de pulverización, página 18.

Herramienta de cebado/almacenamiento


Si tiene dificultades para cebar el pulverizador, siga los siguientes pasos.

Para ProX21, consulte Extracción de la válvula de entrada, página 33.


- Efectúe Procedimiento de descompresión, página 14.
- Retire la tapa de la botella Pump Armor. Introduzca un pequeño tubo de fluido en la parte inferior de la herramienta de almacenamiento/cebado y enrosque la herramienta en la botella. NOTA: Para obtener mejores resultados, asegúrese de que la botella esté llena de Pump Armor.

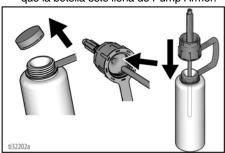


 Extraiga el tubo de aspiración del pulverizador. Inserte la herramienta sobre la entrada y empuje firmemente hasta que se detenga.

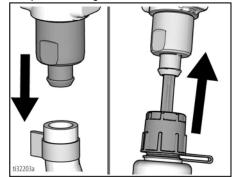


 Apriete la botella de Pump Armor hasta que el Pump Armor fluya hacia el tubo de drenaje.

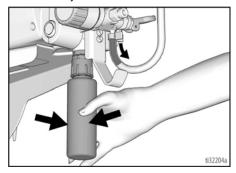

 Desmonte la herramienta. Sustituya la tapa a prueba de niños y apriétela para almacenarlo.

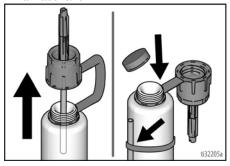


 Vuelva a colocar el tubo de aspiración del pulverizador. Asegúrese de que el tubo esté ajustado en la entrada y la abrazadera esté enganchada.

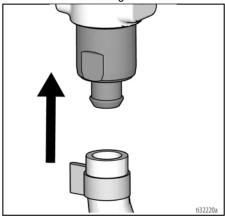

Extracción de la válvula de entrada

Se incluye una herramienta integrada en el marco para extraer el conjunto de la válvula de entrada de la bomba. Si sospecha que la válvula de entrada está obstruida o atascada, quite el conjunto de la válvula y limpie o reemplace.


 Inserte la entrada de la bomba en el marco y afloje la válvula de entrada. Extraiga la válvula de entrada.

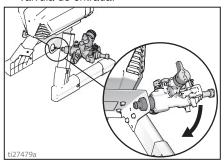

2. Extraiga la válvula de entrada.

AVISO

No afloje la bola y el resorte dentro del conjunto de la válvula de entrada. Pueden caer al extraer la válvula de entrada. La bomba no se cebará sin la bola y el resorte.

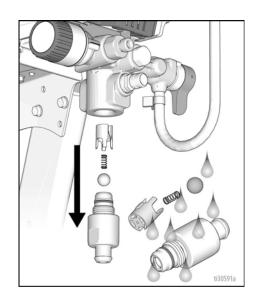

Mantenimiento

 Lleve a cabo un lavado eléctrico. Consulte Limpieza con válvula de lavado eléctrico, página 25.









La pulverización a alta presión puede inyectar toxinas en el cuerpo y causar lesiones graves. No detenga las fugas con la mano ni con un trapo.

 Inspeccione en busca de fugas. Si hay fugas, realice el Procedimiento de descompresión, página 14, luego ajuste todos los racores y repita el paso 3.

Reparación de la bomba









Cuando las empaquetaduras de la bomba se desgastan, la pintura comenzará a gotear fuera de la bomba. Compre un kit de reparación de la bomba e instálelo de acuerdo con las instrucciones provistas en el kit, antes del próximo trabajo. Consulte la sección **Lista de piezas de la bomba ProXChange**, página 49 o pregunte a un vendedor minorista, distribuidor o centro de servicio autorizados de Graco/MAGNUM.


Cada vez que se cambie el kit de bomba, compruebe las válvulas de entrada y salida de la bomba en busca de desgaste o daños. Sustitúyala si está desgastada o dañada. Siempre reemplace las válvulas de entrada y salida cada segunda vez que se sustituya el kit de la bomba.

Extracción de la bomba


Retire la manguera sin aire, el tubo de aspiración y el tubo de aspiración. Realice siempre el **Procedimiento de descompresión**, página 14 antes de iniciar cualquier reparación de la bomba y desenchufe el pulverizador.

- Desenchufe el pulverizador de la fuente de alimentación.
- Tire de las lengüetas en los laterales de la puerta Easy Access hacia usted mientras tira hacia arriba de toda la puerta.

 Ahora levante la puerta para girarla hacia afuera.

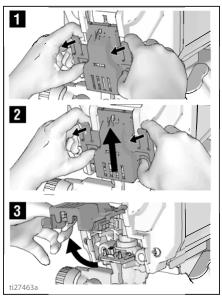


 Deslice el conjunto de la bomba fuera de las clavijas de montaje.

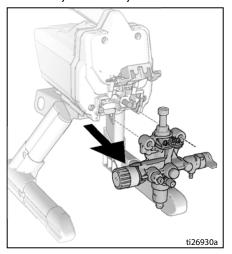


Herramienta de extracción ProXChange

Se incluye una herramienta integrada en el marco para extraer el conjunto de empaquetadura ProXChange. Consulte el manual de la bomba ProXChange para obtener instrucciones completas de reparación.

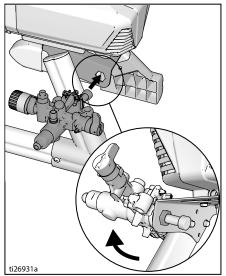


Instalación de la bomba


 Deslice el conjunto de la bomba en las clavijas de montaje.

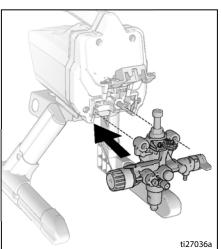

 Mueva la varilla de la bomba hacia arriba o abajo hasta que la tapa esté nivelada con la abertura en la horquilla.

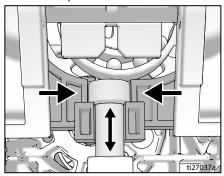


- Empuje la varilla de la bomba para deslizar el conjunto de la bomba de nuevo sobre los pasadores de montaje.
- 2. Oscile la puerta Easy Access mientras empuja hacia abajo toda la puerta.

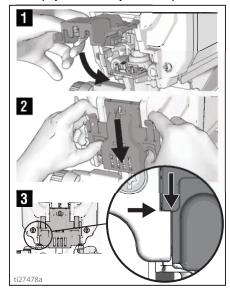

- 3. Instale la manguera, el tubo de aspiración y el tubo de drenaje.
- 4. Conecte el pulverizador en la fuente de alimentación.

NOTA: La puerta debe cerrarse y bloquearse totalmente antes de accionar el pulverizador.

Resolución de problemas

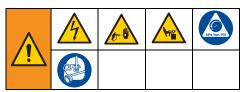

- Siga el Procedimiento de descompresión, página 14, antes de revisar o reparar.
- 2. Soluciones al comienzo de cada problema detallado son las más comunes.

 Verifique todos los elementos de esta Tabla de resolución de problemas antes de llevar el pulverizador a un centro de servicio autorizado.

¿Tiene alguna pregunta?

Llámenos al teléfono gratuito: 1-888-541-9788 o visítenos en: www.magnum.graco.com

4174071

| Problema | Causa | Solución |
|--|---|--|
| El motor no funciona: (verifique que el pulverizador esté enchufado y que el interruptor de encendido/apagado esté en la posición encendido) | La puerta Easy Access no está completamente cerrada. | Verifique que la puerta Easy Access esté cerrada y bloqueada. Consulte el paso 2 de Instalación de la bomba, página 35. |
| | El control de presión está establecido en presión cero. | Gire la perilla de control de presión en sentido horario para aumentar el ajuste de presión. |
| | El tomacorriente no suministra corriente. | Pruebe el tomacorriente con un dispositivo que sepa que funciona. Reinicie el disyuntor del circuito o reemplace el fusible. |
| | | Busque un tomacorriente que funcione. Reinicie el disyuntor del circuito primario o reemplace el fusible. |
| | El cable de extensión está dañado. | Sustituya el cable de extensión. Ver página 5. |
| | El cable eléctrico del pulverizador está dañado. | Compruebe si hay aislamiento o cables rotos. Reemplace el cable eléctrico si está dañado. |
| | La bomba esta agarrotada (la pintura se ha endurecido en la bomba o el agua se ha congelado en la bomba). | Coloque el interruptor de ON/OFF en apagado y desenchufe el pulverizador del tomacorriente. |
| | | Si estuviera congelado, NO trate de poner en marcha el pulverizador hasta que esté completamente descongelado o se pueden causar daños al motor, la tarjeta de control o el tren de accionamiento. |
| | | Coloque el pulverizador en una zona cálida durante varias horas. Compruebe el movimiento libre de la bomba quitando la carcasa y el ventilador. |
| | | Si no está congelada, busque pintura endurecida en la bomba. Si se ha endurecido pintura en la bomba. Consulte Reparación de la bomba , página 34. |
| | | Si el motor no gira con la bomba removida, consulte a un vendedor minorista, distribuidor o centro de servicio autorizados de Graco/Magnum. |
| | El motor o el control están dañados. | Consulte a un vendedor minorista, distribuidor o centro de servicio autorizados de Graco/Magnum. |

Resolución de problemas

| Problema | Causa | Solución |
|---|---|--|
| El pulverizador funciona, pero la bomba no ceba o pierde cebado mientras se usa. | La válvula de cebado/pulverización está en posición SPRAY (PULVERIZACIÓN). | Gire la válvula de cebado/ pulverización a la posición PRIME (CEBADO) hasta que salga pintura por el tubo de drenaje. |
| (La bomba gira pero no bombea pintura hacia el tubo de aspiración ni acumula presión). | La rejilla de entrada está obstruida o el tubo de aspiración no está totalmente sumergido en pintura. | Limpie los desechos de la rejilla de entrada y asegúrese de que el tubo de aspiración está sumergido en la pintura. |
| presion). | La bola de la válvula de entrada o salida está atascada o sucia. | Presione el botón PushPrime dos veces para aflojar la válvula de entrada y volver a cebar el pulverizador. Consulte Llenado de la bomba (cebado de la bomba), página 16. |
| | | Consulte Herramienta de cebado/almacenamiento, página 32. Después, vuelva a cebar el pulverizador. |
| | | Extraiga las válvulas de entrada/ salida y limpie, sustituya y cebe. Consulte Llenado de la bomba (cebado de la bomba), página 16. |
| | | Asegúrese de no aflojar la bola y el muelle de la válvula de entrada o el pulverizador no funcionará. Consulte Extracción de la válvula de entrada, página 33. |
| | | Asegúrese de que la bola de salida se mueve libremente en la carcasa antes de la sustitución. |
| | | 633014 |
| | El tubo de aspiración tiene fugas. | Inspeccione la conexión del tubo de aspiración para detectar rajaduras o fugas de vacío. |
| | Residuos en la pintura podrían estar provocando la obstrucción. | Filtre la pintura. Consulte Filtre la pintura, página 16. |
| | La válvula de cebado/pulverización está desgastada u obstruida con desechos. | Lleve el pulverizador a un centro de servicio autorizado de Graco/MAGNUM. |

Resolución de problemas

| Problema | Causa | Solución |
|--|--|---|
| La bomba está cebada, pero no puede lograr un buen | La boquilla de pulverización puede estar parcialmente obstruida. | Consulte Limpie la obstrucción de la boquilla de pulverización, página 21. |
| patrón de pulverización. | La boquilla de pulverización reversible está en posición UNCLOG (DESOBSTRUIR). | Gire el mango en forma de flecha de la boquilla de pulverización hasta que esté dirigida hacia delante en la posición SPRAY (Pulverización). Ver página 21. |
| | Residuos en la pintura podrían estar provocando la obstrucción. | Filtre la pintura. Consulte Limpie la obstrucción de la boquilla de pulverización, página 21. |
| | La presión está configurada en un ajuste demasiado bajo. | Alinee el indicador de ajuste de la perilla de control de presión en el ajuste deseado de pulverización. Consulte Limpie la obstrucción de la boquilla de pulverización, página 21. |
| | El filtro InstaClean está obstruido. | Limpie o reemplace el filtro InstaClean. Consulte Limpie el filtro InstaClean, página 27. |
| | El filtro de la pistola de pulverización está obstruido. | Limpie o reemplace el filtro de la pistola. Consulte Limpie la obstrucción de la boquilla de pulverización , página 21. |
| | La boquilla de pulverización seleccionada es demasiado grande para la capacidad del pulverizador. | Sustituya la boquilla de pulverización. Consulte Técnicas de pulverización , página 19. |
| | La boquilla de pulverización está excesivamente gastada, sobrepasando la capacidad del pulverizador. | Sustituya la boquilla de pulverización. Consulte Técnicas de pulverización , página 19. |
| | Junta y sello de la boquilla de pulverización desgastados o faltantes. | Reemplace la junta y el sello. Consulte Técnicas de pulverización , página 19. |
| | La rejilla de entrada está obstruida o el tubo de aspiración no está sumergido en pintura. | Limpie los desechos de la rejilla de entrada y asegúrese de que el tubo de aspiración está sumergido en la pintura. |
| | El cable de extensión es demasiado largo o no tiene la sección suficiente. | Sustituya el cable de extensión. Consulte Cables de extensión: , página 6. |
| | La válvula de entrada o la de salida están desgastadas u obstruidas con desechos. | Compruebe si la válvula de entrada o la válvula de salida están desgastadas o contaminadas. |
| | | - Cebe el pulverizador con pintura |
| | | Dispare la pistola momentáneamente Cuando se suelta el gatillo, la bomba debería girar momentáneamente y pararse |
| | | - Si la bomba continúa funcionando, las válvulas de la bomba pueden estar desgastadas o contaminadas con desechos |
| | | - Consulte Herramienta de cebado/almacenamiento, página 32. |
| | | - Limpie y reinstale las válvulas. - Sustituya las válvulas con los kits |
| | | - Sustituya ras valvulas con los rits adecuados. Para los números de pieza, consulte Lista de piezas de la bomba ProXChange , página 49. |
| | El material es demasiado espeso. | Diluya el material. Siga las recomendaciones del fabricante. |
| | Manguera sin aire demasiado larga (si se ha añadido una sección adicional). | Quite la sección de la manguera sin aire. |

Resolución de problemas


| Problema | Causa | Solución |
|---|--|--|
| La pistola de pulverización dejó de pulverizar con el gatillo | La boquilla de pulverización está obstruida. | Consulte Limpie la obstrucción de la boquilla de pulverización, página 21. |
| presionado. | El pulverizador perdió el cebado. | Vuelva a cebar el pulverizador. Consulte Llenado de la bomba (cebado de la bomba), página 16. |
| | | Consulte Resolución de problemas , página 36. |
| | El material es demasiado espeso. | Mueva la pistola más rápidamente. |
| aparecen surcos en la pared. | | Elija una boquilla de pulverización con un orificio más pequeño. |
| | | Elija una boquilla de pulverización con el abanico más ancho. |
| | | Asegúrese de que la pistola esté suficientemente lejos de la superficie. |
| La cobertura es inadecuada | El material está demasiado diluido. | Mueva la pistola más lentamente. |
| cuando se pulveriza pintura. | | Elija una boquilla de pulverización con un orificio más grande. |
| | | Elija una boquilla de pulverización con abanico más estrecho. |
| | | Asegúrese de que la pistola está suficientemente cerca de la superficie. |
| El patrón del abanico varía significativamente mientras pulveriza. | El conmutador de control de presión está desgastado, lo que causa una variación de presión excesiva. | Lleve el pulverizador a un centro de servicio autorizado de Graco/MAGNUM. |
| No se puede disparar la pistola de pulverización. | El bloqueo del gatillo de la pistola de pulverización está colocado. | Gire el bloqueo del gatillo para desactivarlo. |
| Sale pintura por el interruptor de control de presión. | El interruptor de control de presión está desgastado. | Lleve el pulverizador a un centro de servicio autorizado de Graco/MAGNUM. |
| Sale pintura por el tubo de drenaje. | El pulverizador está sobrepresurizado. | Lleve el pulverizador a un centro de servicio autorizado de Graco/MAGNUM. |
| La bomba tiene fugas de pintura. | Las empaquetaduras de la bomba están desgastadas. | Sustituya la bomba. Consulte Reparación de la bomba, página 34. |
| El motor está caliente y funciona intermitentemente. El motor se apaga | Los orificios de ventilación del gabinete están obstruidos o el pulverizador está cubierto. | Mantenga los orificios de ventilación sin obstrucciones ni exceso de pulverización y mantenga el pulverizador descubierto. |
| automáticamente debido al exceso de calor. Se pueden producir daños si la causa no se corrige. | El cable de extensión es demasiado largo o no tiene la sección suficiente. | Sustituya el cable de extensión. |
| | El generador eléctrico que no se reguló durante el uso tiene un voltaje excesivo. | Utilice un generador eléctrico con un regulador de voltaje adecuado. |
| | Es necesario sustituir el motor. | Lleve el pulverizador a un vendedor minorista, distribuidor o centro de servicio autorizados de Graco/Magnum. |

Recursos en línea

| Visite nuestra página web: | magnum.graco.com |
|-----------------------------|--|
| Vídeos operativos: | magnum.graco.com/magop/ |
| Manuales: | magnum.graco.com/support/#manuals |
| Piezas en línea: | magnum.graco.com/partsonline/ |
| Compatibilidad de material: | magnum.graco.com/downloads/MaterialCompatibility.pdf |

Piezas de los pulverizadores con soporte ProX17, ProX19, ProLTS170

| Ref. | Par de apriete |
|----------|---------------------------|
| À | 140-160 in-lb (16-18 N•m) |
| 2 | 30-35 in-lb (3,5-4,0 N•m) |
| <u> </u> | 110-120 in-lb (12-14 N•m) |
| 4 | 45-55 in-lb (5-6 N•m) |

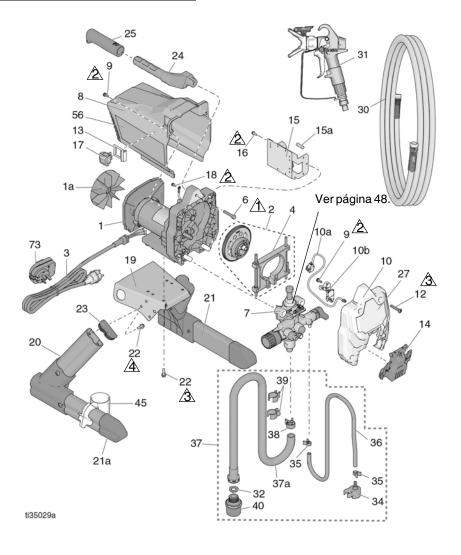

Lista de piezas de los pulverizadores con soporte ProX17, ProX19, ProLTS170

| Pro | X19, F | ProLTS170 | | | | | |
|------|--------|--|-------|------------|------------------|--|-------|
| Ref. | Pieza | Descripción | Cant. | Ref. | Pieza | Descripción (| Cant. |
| 1 | 17F756 | KIT, reparación, motor, 120V <i>incluye 1a, 22</i> | 1 | | 243012 | Modelos 17G177, 17G179, 17H198 | 1 |
| 1a | 287770 | VENTILADOR | 1 | | 246506 | Modelo 17K438 | 1 |
| 2 | 17J863 | KIT, engranajes | 1 | 32 | 115099 | ARANDELA, manguera | 1 |
| | | y horquilla | | 34 | 244035 | DEFLECTOR, dentado | 1 |
| 3 | 17J173 | CABLE, alimentación | 1 | 35 | 115489 | ABRAZADERA, tubo de | 2 |
| 4 | 17J864 | KIT, horquilla | 1 | 00 | 105004 | drenaje | 1 |
| 6 | 117493 | TORNILLO, maq., hex., cabeza de arandela | 1 | 36 37 | 195084 24V074 | TUBO, drenaje KIT, tubo, aspiración | 1 |
| 7 | 17J874 | KIT, bomba completa | 1 | 37 | 24 0 0 7 4 | incluye 32, 34, 35, 36, 37a | |
| 8 | 17J865 | BLINDAJE, motor, azul | 1 | | | 38, 39, 40 | |
| | | incluye 9 y etiquetas | | 37a | 197607 | TUBO, aspiración incluye 32 | 1 |
| 9 | 118444 | TORNILLO, troquelado, | 3 | 38 | 116295 | ABRAZADERA, tubo | 1 |
| 10 | 17J866 | cab. ríg. 10-24 x 0,5 in CUBIERTA, delantera | 1 | 39 | 195400 | GANCHO, de resorte | 2 |
| 10 | 173000 | incluye 9, 10a, 10b, 12, 14 | | 40 | .00.00 | KIT, rejilla de entrada | 1 |
| 10a | 128551 | CABLE, puente, PC | 1 | | 288716 | ProX17 v ProX19 | |
| 10b | 17F262 | CUBIERTA, cable | 1 | | 257002 | ProLTS170 | |
| 12 | 115478 | TORNILLO, troq., | 4 | 45 | 17H422 | COPA, | 1 |
| 13 | 15X737 | Torx, cabeza plana INTERRUPTOR, soporte | 1 | EC. | 17J027 | aspiración/drenaje | 1 |
| 14 | 17F233 | CUBIERTA, bomba, | 1 | 56▲ 57▲ | 179960 | ETIQUETA, advertencia TARJETA, alerta médica | 1 |
| | | bloqueo | | | | (no se muestra) | |
| 15 | 17J867 | KIT, panel de control 120V <i>incluye 15a, 16</i> | 1 | 60 | 17Y786 | GUÍA, guía rápida de Magnum (no se muestra) | 1 |
| 15a | 119276 | FUSIBLE, 12,5 A de desconexión lenta | 1 | 61 | 115648 | VÁLVULA, lavado eléctrico (no se muestra) | 1 |
| 16 | 117501 | TORNILLO, plastite | 1 | 62 | 17S980 | FLUIDO, Pump Armor, | 1 |
| 17 | 24Y329 | KIT, interruptor, reparación <i>incluye 13</i> | 1 | 64 | 17Y794 | 8 oz (no se muestra) ETIQUETA, para colgar, | 1 |
| 18 | 115498 | TORNILLO, troq., ranura, cab. hex. | 1 | 65▲ | 15G026 | punta (no se muestra) ETIQUETA, advertencia, | 1 |
| 19 | 17G328 | PLACA, montaje de motor | 1 | | | manguera (no se muestra) | |
| 20 | 16E836 | KIT, pata derecha incluye 21a, 22, 23 | 1 | | 17L305 | KIT, conversión, laca, sopo (se vende por separado) | orte |
| 21 | 16E837 | KIT, pata izquierda incluye 21a, 22, 23 | 1 | ▲Pu | eden solici | itarse etiquetas, placas y tarj | ietas |
| 21a | 15J695 | TAPA, tubo | 2 | de pe | eligro y adı | vertencia de repuesto sin cai | rgo. |
| 22 | 260212 | TORNILLO, cab. ríg., rosca moldeada | 12 | | | | |
| 23 | 15J699 | TAPA, tubo | 2 | | | | |
| 24 | 276864 | MANGO, pulverizador | 1 | | | | |
| 25 | 116139 | EMPUÑADURA, manillar | 1 | | | | |
| 27 | | ETIQUETA, frontal | | | | | |
| | 17J031 | ProX17 | 1 | | | | |

3A6421B ES 41

1

17J033

17J032

247340

30

31

ProX19

SG3


ProLTS170

MANGUERA, acoplada, 1/4 in x 15 m (50 pies)

PISTOLA, pulverización,

Piezas del pulverizador con soporte ProX21

| Ref. | Par de apriete |
|-------------|---------------------------|
| \triangle | 140-160 in-lb (16-18 N•m) |
| 2 | 30-35 in-lb (3,5-4,0 N•m) |
| <u>\$</u> | 110-120 in-lb (12-14 N•m) |

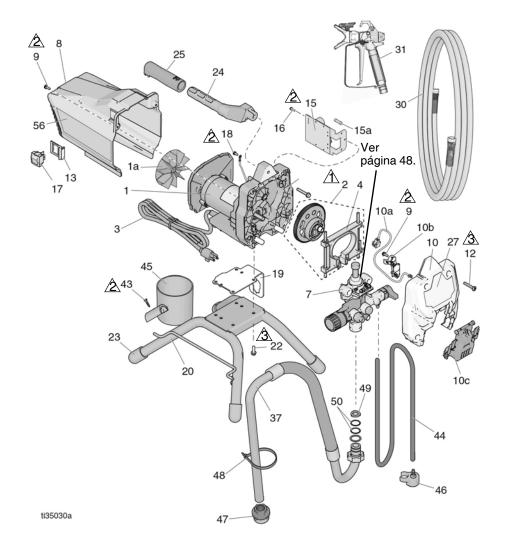


Lista de piezas del pulverizador con soporte ProX21

| | | • | | | | - | |
|----------|----------|--|--------|------|------------|--|-------|
| Re | f. Pieza | Descripción | Cant. | Ref. | Pieza | Descripción | Cant. |
| 1 | | MOTOR, 120 V, incluye |) | 30 | 247340 | MANGUERA, | 1 |
| | | 1a, 22 | | | | acoplada, 1/4 in x | |
| | 17K684 | Serie A | 1 | ٠. | 0.400.40 | 15 m (50 pies) | |
| | 17F757 | Serie B | 1 | 31 | 243012 | PISTOLA, | 1 |
| 1a | | VENTILADOR | 1 | 07 | 17 1070 | pulverización, SG3 | 4 |
| 2 | 17J869 | KIT, engranajes | 1 | 37 | 173870 | KIT, conjunto de aspiración incluye 37a, | 1 |
| | | y horquilla | | | | 44, 46, 47, 48, 49, 50 | |
| 3 | | CABLE, alimentación | 1 | 37a | 17.1719 | MANGUERA, | 1 |
| 4 | | KIT, horquilla | 1 | σrα | 170713 | aspiración | |
| 6 | 117493 | TORNILLO, maq., hex. | , 1 | 43 | 122667 | TORNILLO, talador, | 1 |
| _ | | cabeza de arandela | | | | hex. cabeza de | • |
| 7 | 17J875 | KIT, bomba completa | 1 | | | arandela | |
| 8 | | ESCUDO, motor | | 44 | 17J884 | TUBO, drenaje | 1 |
| | 471/000 | incluye 9, 56 | _ | | | incluye 46 | |
| | | Serie A | 1 | 45 | 15G838 | COPA, aspiración/ | 1 |
| _ | | Serie B | 1 | | | drenaje | |
| 9 | 118444 | TORNILLO, troquelado, cab. ríg. | 3 | 46 | | DEFLECTOR, dentado | 1 |
| | | 10-24 x 0,5 in | | 47 | | KIT, filtro de malla | 1 |
| 10 | 17 1866 | CUBIERTA, delantera | 1 | 48 | | CORREA, sujeción | 1 |
| 10 | 170000 | incluye 9, 10a, 10b, | • | 49 | | ARANDELA, manguera | . 1 |
| | | 12, 14 | | 50 | | Junta tórica | 2 |
| 10 | a 128551 | CABLE, puente, PC | 1 | | | ETIQUETA, advertencia | |
| | | CUBIERTA, cable | 1 | 57▲ | 179960 | TARJETA, alerta | 1 |
| 12 | | TORNILLO, trog., Torx. | 4 | 00 | 47) (700 | médica (no se muestra) | |
| | | cabeza plana | | 60 | 174786 | GUÍA, guía rápida de Magnum (no se | 1 |
| 13 | 15X737 | INTERRUPTOR, | 1 | | | muestra) | |
| | | soporte | | 61 | 1156/18 | VÁLVULA, lavado | 1 |
| 14 | 17F233 | CUBIERTA, bomba, | 1 | 01 | 113040 | eléctrico (no se | ' |
| | | bloqueo | | | | muestra) | |
| 15 | 17J867 | KIT, panel de control | 1 | 62 | 244168 | FLUIDO, Pump Armor, | 1 |
| | 440070 | 120V incluye 15a, 16 | | | | 8 oz (no se muestra) | |
| 15 | a 119276 | FUSIBLE, 12,5 A de | 1 | 64 | 17Y794 | ETIQUETA, para | 1 |
| 10 | 117501 | desconexión lenta | 4 | | | colgar, punta (no se | |
| 16 17 | | TORNILLO, plastite | 1 1 | | | muestra) | |
| 17 | 241329 | KIT, interruptor, reparación <i>incluye 13</i> | 1 | 65 | 288686 | ADAPTADOR, lavado | 1 |
| 18 | 115/02 | TORNILLO, trog., | 1 | | | eléctrico (no se | |
| 10 | 113430 | ranura, cab. hex. | ' | 00.4 | 450000 | muestra) | |
| 19 | 17G329 | PLACA, bomba | 1 | 66 | 15G026 | ETIQUETA, | 1 |
| 20 | | BASTIDOR, montaje | 1 | | | advertencia, manguera (no se muestra) | |
| 20 | 102020 | en soporte | • | | | (no se muestra) | |
| 22 | 260212 | TORNILLO, cab. ríg., | 4 | ▲ Di | ıadan sal | icitarse etiquetas, placas | |
| | | rosca moldeada | - | | | peligro y advertencia de | , |
| 23 | 15G857 | ' CABEZAL, pata | 4 | repu | esto sin (| cargo. | |
| 24 | | MANGO, pulverizador | 1 | | | g | |
| 25 | | EMPUÑADURA, | 1 | | | | |
| | | manillar | | | | | |
| 27 | 17J035 | ETIQUETA, parte | 1 | | | | |
| | | delantera, ProX21 | | | | | |
| | | | | | | | |

Piezas de los pulverizadores con carro ProX17, ProX19, ProLTS190

| Ref. | Par de apriete |
|----------|---------------------------|
| 2 | 30-35 in-lb (3,5-4,0 N•m) |
| <u> </u> | 110-120 in-lb (12-14 N•m) |
| 4 | 45-55 in-lb (5-6 N•m) |

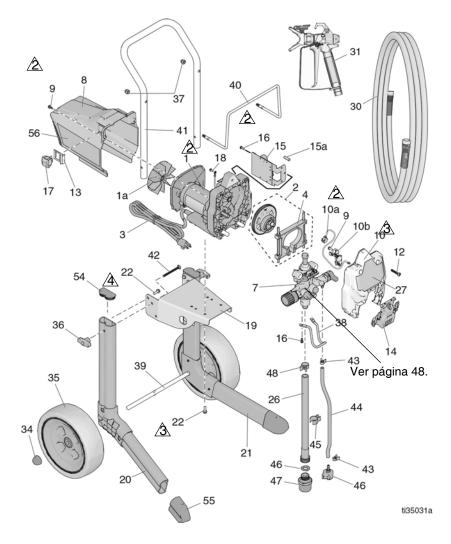

Lista de piezas de pulverizadores con carro ProX17, ProX19, ProLTS190


| Ref. | Pieza | Descripción | Cant. | Ref. | Pieza | Descripción | Cant. |
|------|--------|---|--------|------|------------|---------------------------------|--------|
| 1 | 17F756 | MOTOR, 120 V, incluye 1a, 22 | 1 | 31 | | PISTOLA, pulverización, SG3 | |
| 1a | 287770 | VENTILADOR | 1 | | 243012 | Modelos 17G178, | 1 |
| 2 | 17J863 | KIT, engranajes y horquilla | . 1 | | | 17G180, 17H206 | |
| 3 | 17J173 | CABLE, alimentación | 1 | | 246506 | Modelo 17K439 | 1 |
| 4 | 17J864 | KIT, horquilla | 1 | 34 | 112612 | TAPA, cubo de rueda | 2 |
| 7 | 17J874 | KIT, bomba completa | 1 | 35 | | RUEDA incluye 34 | |
| 8 | 17J865 | BLINDAJE, motor, azul | 1 | | 24Y324 | ProX17 | 2 |
| Ū | | incluye 9 y etiquetas | • | | 17K546 | ProX19, ProLTS190 | 2 |
| 9 | 118444 | TORNILLO, troquelado, | 3 | 36 | 115480 | PERILLA, asa en T | 2 |
| 10 | 17J866 | cab. ríg. 10-24 x 0,5 in CUBIERTA, delantera | 1 | 37 | 120689 | TUERCA, hex., de rueda, 5/16-18 | 2 |
| 10 | 170000 | incluye 9, 10a, 10b, 12, 14 | | 38 | 17J430 | GANCHO, bidón | 1 |
| 10a | 128551 | CABLE, puente, PC | 1 | 39 | | EJE, carro | |
| 10b | 17F262 | CUBIERTA, cable | 1 | • | 15R602 | | 1 |
| 12 | 115478 | TORNILLO, trog., Torx, | ' | | | ProX19, ProLTS190 | i |
| 12 | 113476 | cabeza plana | | 40 | 16H350 | * | i |
| 13 | 15X737 | INTERRUPTOR, soporte | 1 | 41 | 1011000 | MANGO, carro | ' |
| 14 | | CUBIERTA, bomba, | 1 | 41 | 164054 | * | 1 |
| 14 | 17F233 | bloqueo | 1 | | 16H354 | | |
| 15 | 17J867 | • | 1 | 40 | 16H353 | ProX19, ProLTS190 | 1 |
| 15 | 173007 | KIT, panel de control 120V incluye 15a, 16 | 1 | 42 | 120788 | TORNILLO, carro | 2 |
| 15a | 119276 | FUSIBLE, 12,5 A de | 1 | 43 | 115489 | ABRAZADERA, tubo de | 1 |
| ısa | 119276 | desconexión lenta | 1 | | 105100 | drenaje | |
| 16 | 117501 | TORNILLO, plastite | 3 | 44 | 195108 | TUBO, drenaje | 1 |
| 17 | | * • | 3 1 | 45 | 195400 | GANCHO, de resorte | 1 |
| 17 | 24Y329 | KIT, interruptor, reparación <i>incluye 13</i> | 1 | 46 | 244035 | DEFLECTOR, dentado | 1 |
| 18 | 115498 | | 1 | 47 | | FILTRO DE MALLA, | 1 |
| 10 | 115496 | TORNILLO, troq., ranura, cab. hex. | 1 | | | entrada | |
| 19 | 17G541 | PLACA, motor, montaje | 1 | | 288716 | ProX17 y ProX19 | |
| 20 | 176541 | | 1 | | 257002 | ProLTS190 | |
| 20 | 000014 | PATA, derecha | | 48 | 116295 | ABRAZADERA, tubo | 1 |
| | 262014 | ProX17 incluye 22, 54, 55 | 1 | 49 | 115099 | ARANDELA, manguera | 1 |
| | 17K185 | ProX19 y ProLTS190 | 1 | 54 | 15J699 | TAPA, tubo | 2 |
| | | incluye 54, 55 | | 55 | | TAPA, tubo | |
| 21 | | PATA, izquierda | | | 15J695 | ProX17 | 2 |
| | 262012 | ProX17 incluye 22, 54, 55 | 1 | | 16W505 | Carro de ProX19, | 1 |
| | 17K186 | ProX19 y ProLTS190 | 1 | | | ProLTS190 derecha | |
| | | incluye 54, 55 | | | 16W517 | ProX19, ProLTS190 | 1 |
| 22 | 260212 | TORNILLO, cab. ríg., | 8 | | | izquierda | |
| | | rosca moldeada | | 56▲ | 17J027 | ETIQUETA, advertencia | 1 |
| 26 | 24V073 | TUBO, aspiración, | 1 | 57▲ | 179960 | TARJETA, alerta médica | 1 |
| | | conjunto incluye 26a, 43, | | | | (no se muestra) | |
| | | 44, 45, 46, 47, 48, 49, 61 | | 60 | 17Y786 | GUÍA, guía rápida de | 1 |
| 26a | 16H348 | TUBO, aspiración | 1 | | | Magnum (no se muestra) | |
| | | incluye 49 | | 61 | 115648 | VÁĽVULA, lavado | 1 |
| 27 | | ETIQUETA, frontal | | | | eléctrico (no se muestra) | |
| | 17J031 | ProX17 | 1 | 62 | 17S980 | FLUIDO, Pump Armor, | 1 |
| | 17J033 | ProX19 | 1 | | | 8 oz (no se muestra) | |
| | 17J034 | ProLTS190 | 1 | 64 | 17Y794 | ETIQUETA, para colgar, | 1 |
| 30 | 247340 | MANGUERA, acoplada, | i | - | | punta (no se muestra) | • |
| 00 | 271040 | 1/4 in x 15 m (50 pies) | ' | 65▲ | 15G026 | ETIQUETA, advertencia, | 1 |
| | | 1/4 111 x 10 111 (00 pies) | | | | manguera (no se muestra) | - |
| | | | | | 17J873 | KIT, conversión, laca, carr | |
| | | | | | | (se vende por separado) | |
| | | | | ▲Pu | eden solid | itàrse etiquetas, placas y ta | rjetas |
| | | | | | | vertencia de renuesto sin ca | |

3A6421B ES 45

de peligro y advertencia de repuesto sin cargo.

Piezas del pulverizador con carro ProX21

| Ref. | Par de apriete |
|----------|----------------------------|
| 2 | 30-35 in-lb (3,5-4,0 N•m) |
| <u> </u> | 110-120 in-lb (12 -14 N•m) |

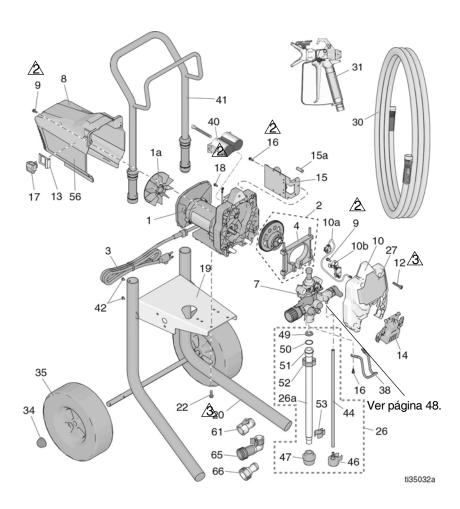


Lista de piezas del pulverizador con carro ProX21

| Pof | Dioza | - Descripción | Cant. | Ref. | Pieza | Descripción | Cant. |
|--------|---------|---|--------|---------|------------|---------------------------|-------|
| | ricza | - | Carit. | 34 | | TAPA, cubo de rueda | 2 |
| 1 | | KIT, reparación, motor, | | 35 | | RUEDA. | 2 |
| | 171/60/ | 120V <i>incluye 1a, 22</i> Serie A | 1 | 00 | 113731 | semineumática | _ |
| | | | 1 | 38 | 17.1430 | GANCHO, bidón | 1 |
| 4. | _ | Serie B | - | 41 | | MANIJA, conjunto, | i |
| 1a | 168980 | VENTILADOR | 1 | 71 | 201703 | carro alto | ' |
| 2 | 173869 | KIT, engranajes y | 1 | 42 | 109032 | TORNILLO, | 4 |
| 2 | 17 1170 | horquilla CABLE, alimentación | 1 | | .00002 | troquelado, cabeza | • |
| 3 | | KIT, horquilla | 1 | | | troncocónica | |
| 4 7 | | KIT, horquilla KIT, bomba completa | 1 | 44 | 17L393 | TUBO, drenaje | 1 |
| 8 | 173075 | ESCUDO, motor | I | 46 | 244035 | DEFLÉCTOR, dentado | 1 |
| 0 | | incluye 9, 56 | | 47 | 245673 | FILTRO DE MALLA, | 1 |
| | 171/600 | Serie A | 1 | | | entrada | |
| | | Serie B | 1 | 49 | 115099 | ARANDELA, | 1 |
| 9 | | TORNILLO, | 3 | | | manguera | |
| 9 | 110444 | troquelado, cab. ríg. | 3 | 50 | 103413 | EMPAQUETADURA, | 1 |
| | | 10-24 x 0,5 in | | | | junta tórica | |
| 10 | 17.1866 | CUBIERTA, delantera | 1 | 51 | 15B652 | ARANDELA, | 1 |
| 10 | 170000 | incluye 9, 10a, 10b, | | | | aspiración | |
| | | 12, 14 | | 52 | | CONTRATUERCA | 1 |
| 10a | 128551 | CABLE, puente, PC | 1 | 53 | | GANCHO, de resorte | 1 |
| 10b | 17F262 | CUBIERTA, cable | 1 | 56▲ | 17J027 | ETIQUETA, | 1 |
| 12 | | TORNILLO, trog., | | | | advertencia | |
| | | Torx, cabeza plana | | 57▲ | 179960 | TARJETA, alerta | 1 |
| 13 | 15X737 | INTÉRRUPTOR, | 1 | | | médica (no se | |
| | | soporte | | 00 | 47\/700 | muestra) | |
| 14 | 17F233 | CUBIERTA, bomba, | 1 | 60 | 17 7 786 | GUÍA, guía rápida de | 1 |
| | | bloqueo | | | | Magnum (no se muestra) | |
| 15 | 17J867 | KIT, panel de control | 1 | 61 | 1156/18 | VÁLVULA, lavado | 1 |
| | | 120V <i>incluye 15a, 16</i> | | 01 | 113040 | eléctrico (no se | |
| 15a | 119276 | FUSIBLE, 12,5 A de | 1 | | | muestra) | |
| | | desconexión lenta | _ | 62 | 244168 | FLUIDO, Pump Armor, | 1 |
| 16 | | TORNILLO, plastite | 3 | <u></u> | | 8 oz (no se muestra) | |
| 17 | 24Y329 | KIT, interruptor, | 1 | 64 | 17Y794 | ETIQUETA, para | 1 |
| 4.0 | 4.5.400 | reparación <i>incluye 13</i> | | | | colgar, punta (no | |
| 18 | 115498 | TORNILLO, troq., | 1 | | | se muestra) | |
| 00 | 470405 | ranura, cab. hex. | | 65 | 288686 | ADAPTADOR, lavado | 1 |
| 20 | | BASTIDOR | 1 | | | eléctrico (no se | |
| 22 | 260212 | TORNILLO, cab. ríg., rosca moldeada | 4 | | | muestra) | |
| 26 | 17J871 | | 1 | 66▲ | 15G026 | ETIQUETA, | 1 |
| 26 | 1/36/1 | TUBO, aspiración, admisión <i>incluye 26a</i> , | ı | | | advertencia, manguera | |
| | | 44, 46, 47, 49, 50, 51, | | | | (no se muestra) | |
| | | <i>52, 53</i> | | | | | |
| 26a | 171 281 | TUBO, aspiración | 1 | | | citarse etiquetas, placas | ; |
| 27 | | ETIQUETA, parte | i | | | peligro y advertencia de | |
| _, | 170000 | delantera, ProX21 | | repu | esto sin d | argo. | |
| 30 | 247340 | MANGUERA. | 1 | | | | |
| | | acoplada, 1/4 in x | • | | | | |
| | | 15 m (50 pies) | | | | | |
| 31 | 243012 | PISTOLA, | 1 | | | | |
| | | pulverización, SG3 | | | | | |

Piezas de la bomba ProXChange


| Ref. | Par de apriete |
|-------------|---------------------------|
| <u> </u> | 140-160 in-lb (16-18 N•m) |
| 2 | 30-35 in-lb (3,4-4,0 N•m) |
| <u>/3\</u> | 30-35 ft-lb (40-48 N•m) |
| 4 | 220-250 in-lb (25-28 N•m) |
| <u>/\$\</u> | 320-380 in-lb (36-43 N•m) |

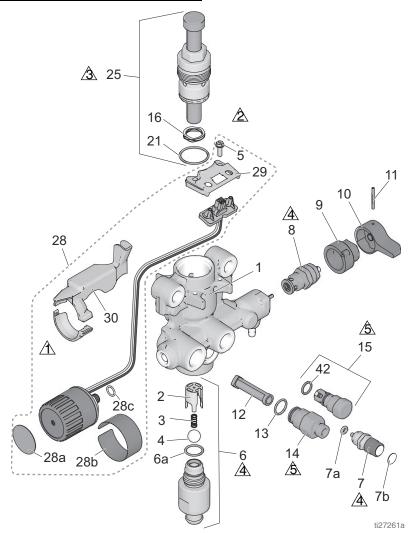

Lista de piezas de la bomba ProXChange

| Re | f. Pieza | Descripción | Cant. | Ref. | Pieza | Descripción | Cant |
|------------|-----------|---|-------|------|------------|---|------|
| 1 | 17G447 | ALOJAMIENTO, bomba | 1 | 13 | 120776 | EMPAQUETADURA, | |
| 2 | 17D364 | GUÍA, bola | 1 | 4.4 | 0.41/007 | junta tórica | |
| 3 | 128336 | RESORTE, compresión | 1 | 14 | 24Y327 | KIT, salida de | , |
| 4 | 105445 | BOLA, 0,5 in | 1 | 4.5 | 17 1000 | reparación <i>incluye 12,13</i> | , |
| 5 | 117501 | TORNILLO, troquelado, ranura, cab. ríg. | 2 | 15 | 17J880 | KIT, reparación de válvula de salida incluye 42 | |
| 6 | | KIT, carcasa de entrada | | 16 | 128323 | MUELLE, válvula | |
| | 17J876 | ProX17, ProX19 | 1 | 21 | 16D531 | EMPAQUETADURA, | |
| | 17J877 | ProX21 | 1 | _ ' | 100001 | junta tórica | |
| 6a | 124582 | Junta tórica | 1 | 25 | 24Y472 | Kit, reparación, bomba a | |
| 7 | 17J878 | KIT, PushPrime incluye | 1 | 20 | 211172 | pistón | |
| 7a | 16P303 | <i>7a, 7b</i> EMPAQUETADURA, | 4 | 28 | 17J881 | KIT, control de presión | - |
| <i>1</i> a | 10500 | junta tórica | ' | | | incluye 5, 28a, 28b, 28c, | |
| 7b | 17G540 | ETIQUETA, PushPrime | 1 | 200 | 15 1 1 6 1 | 29, 30 | |
| 8 | 235014 | VÁLVULA, drenaje, | 1 | 28a | 15A464 | , | _ |
| U | 200014 | conjunto | | 28b | 17V191 | ETIQUETA, control | |
| 9 | 224807 | BASE, válvula | 1 | 28c | 106555 | Junta tórica | |
| 10 | | MANGO, válvula, | i | 29 | 17F227 | SOPORTE, conector | |
| 10 | 107023 | drenaje | ' | | | eléctrico | |
| 11 | 111600 | PASADOR, ranurado | 1 | 30 | 17F229 | KIT, escudo, cable | - |
| 12 | | KIT, filtro | i | 42 | 122486 | EMPAQUETADURA, | |
| 12 | . 2001-11 | 1011, 11110 | | | | junta tórica | |

Diagrama de cableado - 110/120V

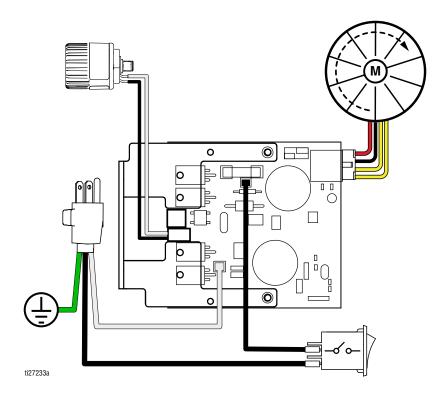

| Notas | |
|-------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Especificaciones técnicas

| | EE. UU. | Métrico | | | |
|---|------------|-------------------|--|--|--|
| Pulverizador | | | | | |
| Presión máxima de trabajo del fluido | 3000 psi | 207 bar, 20,7 MPa | | | |
| Suministro máximo | | | | | |
| ProX17, ProLTS170 | 0,34 gpm | 1,3 lpm | | | |
| ProX19, ProLTS190 | 0,38 gpm | 1,4 lpm | | | |
| ProX21 | 0,47 gpm | 1,8 lpm | | | |
| Tamaño Pulverice máximo de la bo | quilla | | | | |
| ProX17, ProLTS170 | 0,017 in | 0,43 mm | | | |
| ProX19, ProLTS190 | 0,019 in | 0,48 mm | | | |
| ProX21 | 0,021 in | 0,53 mm | | | |
| Salida de fluido npsm | 1/4 de in. | 1/4 de in. | | | |
| Generador mínimo | 250 | 00 W | | | |
| Requisitos de alimentación | | | | | |
| ProX17, ProX19, ProLTS170, ProLTS190 | 110–120 | V, 8 A, 1Ø | | | |
| ProX21 | 110–120\ | /, 12 A, 1Ø | | | |
| Dimensiones | | | | | |
| Altura | | | | | |
| Soporte para ProX17, ProX19, ProLTS170 | 21,2 in | 53,9 cm | | | |
| Soporte de ProX21 | 18,4 in | 46,7 cm | | | |
| Carro de ProX17 | 37,0 in | 94,0 cm | | | |
| Carro de ProX19, ProLTS190 | 36,7 in | 93,0 cm | | | |
| Carro de ProX21 | 38,5 in | 97,8 cm | | | |
| Largo | | | | | |
| Soporte para ProX17, ProX19, ProLTS170 | 15,1 in | 38,4 cm | | | |
| Soporte de ProX21 | 16,7 in | 42,4 cm | | | |
| Carro de ProX17 | 19,6 in | 49,8 cm | | | |
| Carro de ProX19, ProLTS190 | 20,2 in | 51,3 cm | | | |
| Carro de ProX21 | 20,8 in | 52,8 cm | | | |
| Ancho | | | | | |
| Soporte para ProX17, ProX19, ProLTS170 | 13,2 in | 33,5 cm | | | |
| Soporte de ProX21 | 13,5 in | 34,3 cm | | | |
| Carro de ProX17 | 15,2 in | 38,6 cm | | | |
| Carro de ProX19, ProLTS190 | 17,2 in | 43,7 cm | | | |
| Carro de ProX21 | 20,6 in | 52,3 cm | | | |
| Peso | | | | | |
| Soporte para ProX17, ProX19, ProLTS170 | 27,3 lb | 12,4 kg | | | |

| | EE. UU. | Métrico | |
|---|---|-------------|--|
| Soporte de ProX21 | 25,0 lb | 11,3 kg | |
| Carro de ProX17 | 37,5 lb | 17,0 kg | |
| Carro de ProX19, ProLTS190 | 41,2 lb | 18,7 kg | |
| Carro de ProX21 | 49,5 lb | 22,5 kg | |
| Rango de temperatura de almacenamiento ◆❖ | -30° a 160°F | -35° a 71°C | |
| Rango de temperatura de funcionamiento ✔ | 40° a 115°F | 4° a 46°C | |
| Materiales de fabricación | | | |
| Materiales húmedos en todos los modelos | acero inoxidable, latón, cuero, polietileno de peso molecular ultra elevado (UHMWPE), carburo, nailon, aluminio, PVC, polipropileno, fluoroelastómero, acero enchapado | | |
| Notas | | | |

^{*}Las presiones de arranque y el desplazamiento por ciclo pueden variar según las condiciones de aspiración, la presión de descarga, la presión de aire y el tipo de fluido.

- Cuando la bomba se guarda con líquido anticongelante. Si el agua o la pintura látex se congelan en la bomba, esta sufrirá daños.
- Pueden producirse daños en las piezas de plástico si se producen impactos en condiciones de baja temperatura.
- ✓ Los cambios en la viscosidad de la pintura a temperaturas muy altas o muy bajas pueden afectar al rendimiento del pulverizador.

Notas

| Notas | | |
|-------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Garantía estándar de Graco

Graco garantiza que todos los equipos a los que se hace referencia en este documento, que han sido manufacturados por Graco y que portan su nombre, están libres de cualquier defecto de materiales y mano de obra en la fecha de venta al comprador original para su uso. Con la excepción de cualquier garantía especial, extendida o limitada publicada por Graco, y durante un período de doce meses desde la fecha de venta, Graco reparará o reemplazará cualquier pieza del equipo que Graco determine que es defectuosa. Esta garantía es válida solamente si el equipo se instala, se utiliza y se mantiene de acuerdo con las recomendaciones escritas de Graco.

Esta garantía no cubre el desgaste normal ni fallos de funcionamiento, daño o desgaste causados por una instalación defectuosa, aplicación incorrecta, abrasión, corrosión, mantenimiento incorrecto o inadecuado, negligencia, accidente, manipulación o sustitución con piezas que no sean de Graco, por lo que Graco no se hará responsable de ello. Graco tampoco asumirá ninguna responsabilidad por mal funcionamiento, daños o desgaste causados por la incompatibilidad del equipo con estructuras, accesorios, equipos o materiales que no hayan sido suministrados por Graco, o por el diseño, fabricación, instalación, funcionamiento o mantenimiento incorrectos de estructuras, accesorios, equipos o materiales que no hayan sido suministrados por Graco.

Esta garantía está condicionada a la devolución prepagada del equipo supuestamente defectuoso a un distribuidor autorizado por Graco para la verificación del defecto que se reclama. Si se verifica que existe el defecto por el que se efectúa la reclamación, Graco reparará o reemplazará gratuitamente todas las piezas defectuosas. El equipo se devolverá al comprador original previo pago del transporte. Si la inspección del equipo no revela ningún defecto en el material o en la mano de obra, se harán reparaciones a un precio razonable; dichos cargos pueden incluir el coste de piezas, mano de obra y transporte.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA, Y SUSTITUYE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O LA GARANTÍA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

La única obligación de Graco y el único recurso del comprador en relación con el incumplimiento de la garantía son los estipulados en las condiciones anteriores. El comprador acepta que no habrá ningún otro recurso disponible (incluidos, a título enunciativo, pero no limitativo, daños accesorios o emergentes por pérdida de beneficios, pérdida de ventas, lesiones a las personas o daños a bienes, o cualquier otra pérdida accesoria o emergente). Cualquier acción por incumplimiento de la garantía debe presentarse dentro de los dos (2) años posteriores a la fecha de venta.

GRACO NO GARANTIZA Y RECHAZA TODA SUPUESTA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, EN LO QUE SE REFIERE A ACCESORIOS, EQUIPO, MATERIALES O COMPONENTES VENDIDOS PERO NO FABRICADOS POR GRACO.

Estos artículos vendidos, pero no fabricados por Graco (motores eléctricos, interruptores, mangueras, etc.), están sujetos a la garantía, si la hubiera, de su fabricante. Graco ofrecerá al cliente asistencia razonable para realizar reclamaciones derivadas del incumplimiento de dichas garantías.

Graco no se hará responsable, bajo ninguna circunstancia, de los daños indirectos, accesorios, especiales o emergentes derivados del suministro por parte de Graco del equipo mencionado más adelante, o del equipamiento, rendimiento o uso de ningún producto u otros bienes vendidos al mismo tiempo, ya sea por un incumplimiento de contrato como por un incumplimiento de garantía, negligencia de Graco o por cualquier otro motivo.

Garantía estándar de Graco

POLIZA DE GARANTIA/WARRANTY POLICY

IMPORTADOR / IMPORTER BY: BAJO IMPORTS & EXPORTS S DE RL DE CV

Gómez Morin 955 Sur Lotes 104 y 106, Monte Bello, San Pedro Garza García, Nuevo León C.P. 66279 Tel. 81 82157800

Producto / Product: Pulverizdores sin aire

Marca / Brand name: Graco Modelo(s) / Model (s): 17H206

BAJO IMPORTS & EXPORTS S DE RL DE CV, garantiza este producto por el término de <u>12 meses</u> en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de la compra o instalación bajo las siguientes condiciones:

CONDICIONES

- 1.Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentarse esta póliza sellada por el establecimiento que lo vendió, junto con el producto, en el establecimiento en el que fue adquirido
- 2.BAJO IMPORTS & EXPORTS S DE RL DE CV, se compromete a cambiar el producto sin ningún costo para el consumidor y a cubrir los gastos que se deriven del cumplimiento de la presente garantía.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- 1. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado.
- 3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas
- 4. por BAJO IMPORTS & EXPORTS S DE RL DE CV

En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir al establecimiento donde se efectuó la compra para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva

| Nombre del consumidor: | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Calle y número: | Sello del establecimiento y fecha |
| Colonia o poblado: | |
| Delegación o municipio: | |
| Ciudad, código postal y estado: | |

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva esta garantía y podrá obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en el domicilio que aparece en este documento.

Esta garantía es válida para hacer cambio de producto por producto, por lo que no se otorga ninguna clase de refacciones.

Importador: SEREVICIOS HOME DEPOT S. DE R.L. DE C.V.

Ricardo Margain 605, Santa Engracia San Pedro Garza García, Nuevo León C.P. 66267 Tel. 01 800 004 6633

SEREVICIOS HOME DEPOT S. DE R.L. DE C.V. POLIZA DE GARANTIA

Producto / Product: Pulverizdores sin aire

Marca / Brand name: Graco

Modelo(s) / Model (s): 17G177 (ProX17), 17G178 (ProX17), 17G179 (ProX19), 17G181 (ProX21)

SERVICIOS HOME DEPOT S. DE R.L. DE C.V., garantiza este producto por el término de 12 meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de la compra o instalación bajo las siguientes condiciones:

CONDICIONES

- Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentarse esta póliza sellada por el establecimiento que lo vendió, junto con el producto, en el establecimiento en el que fue adquirido
- SERVICIOS HOME DEPOT S. DE R.L. DE C.V.se compromete a cambiar el producto sin ningún costo para el consumidor y a cubrir los gastos que se deriven del cumplimiento de la presente garantía.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- 1. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Servicios Home Depot.

En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir al establecimiento donde se efectuó la compra para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva

| Nombre del consumidor: | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Calle y número: | |
| Colonia o poblado: | Sello del establecimiento y fecha |
| Delegación o municipio: | de compra o instalación |
| Ciudad, código postal y estado: | |

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva esta garantía y podrá obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en el domicilio que aparece en este documento.

Esta garantía es válida para hacer cambio de producto por producto, por lo que no se otorga ninguna clase de refacciones

Información sobre Graco

Para consultar la información más reciente sobre los productos de Graco, visite www.graco.com.

Para información sobre patentes, consulte www.graco.com/patents.

PARA HACER UN PEDIDO, póngase en contacto con el distribuidor de Graco o llame al 1-800-690-2894 para localizar al distribuidor más cercano.



Todas las compras de Graco vienen con un Servicio al cliente A+

Llame: (888)541-9788 o visite magnum.graco.com si desea ver vídeos e información sobre los productos.

PROVEN QUALITY, LEADING TECHNOLOGY.

Todos los datos incluidos en el presente documento, tanto en forma escrita como visual, se basan en la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin aviso.

Traducción de las instrucciones originales. This manual contains Spanish. MM 3A6419

Oficina central de Graco: Minneapolis Oficinas internacionales: Bélgica, China, Japón, Corea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2018, Graco Inc. Todas las instalaciones de fabricación de Graco están registradas conforme a la norma ISO 9001.

www.graco.com Revisión B, February 2019